

قاوه لیم کاری

قاوه لیم کاری عبارت از يك میله فولادی میباشد که در يك سر آن قطعه مسی و در سر دیگر آن دسته چوبی وجود دارد . قاوه های لیم کاری به اندازه ها و انواع گوناگون ساخته میشوند . وظیفه قاوه ، ذوب نمودن مواد لیم و گرم نمودن وسیله لیم شونده میباشد .


قاوه لیم کاری معمولاً توسط يك نوع اشتوپ مخصوص و یا گیس گرم میشود . گرم نمودن قاوه با آتش ذغال ، خالی از اشکال نمی باشد . زیرا قاوه به ذغال و خاکستر آلوده میشود . یادآوری میگردد که قاوه های برقی نیز وجود دارد که از آنها هم استفاده میشود .

بمنظور اینکه قاوه لیم کاری برای کار آماده شود ، مقداری لیم در نوك آن چسبانده میشود . بنابر این نوك قاوه باید قبل از گرم نمودن توسط سوهان پاك گردد و سپس نوك قاوه مقداری بیشتر از درجه ذوب شدن لیم ، گرم شود و بعداً به نك امنیا یعنی نوشادر آلوده گردد و بالاخره لیم کاری توسط آن انجام شود .

قبل از پرداختن به لیم کاری باید سطح آله لیم شونده آماده شود . یعنی سطح مذکور باید پاك گردد و جهت پاك نمودن سطح میتوان از سوهان ، سکرپر ، ریگمال و تیزاب استفاده نمود .

لیم کاری معمولاً بر دو نوع میباشد که عبارت از لیم کاری سخت و لیم کاری نرم است . فرق میان لیم کاری سخت و لیم کاری نرم ، بستگی به مواد لیم و درجه حرارت دارد . مواد لیم کاری سخت، مس و برنج است که نوعی از مخلوط مس و جست میباشد و درجه حرارت آن (900°C) است . موادی که جهت لیم کاری سخت به عنوان فلکس استعمال میشود ، بورکس خوانده میشود . وصل نمودن لیم کاری سخت نسبت به لیم کاری نرم ، محکمتر میباشد .

در هر دو نوع لیم کاری (لیم کاری سخت و لیم کاری نرم) ، برای اینکه مواد لیم از سطح آله بیرون نریزد ، از گل استفاده میکنند .

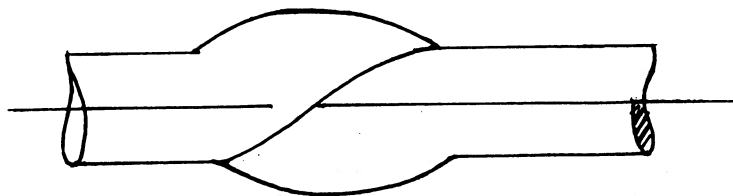

ولدینگ یا جوش دادن فلزات

ولدینگ عبارت از عملیه ای است که دو قطعه فلزی را بر اثر حرارت زیاد باهم وصل مینمایند و یا ترکیب و یکجا نمودن دو قطعه فلز بدون فشار را ولدینگ میگویند که بر دو نوع میباشد :

۱- ولدینگ توسط فشار

۲- ولدینگ ترکیبی

۱- ولدینگ توسط فشار : این نوع ولدینگ عبارت است از یکجا نمودن دو قطعه فلز نرم که توسط حرارت و فشار عادی باهم وصل میشوند .

۲- ولدینگ ترکیبی : به عملیه ای گفته میشود که در آن دو قطعه فلز بر اثر حرارت زیاد ذوب گردیده و باهم جوش میخورند . این نوع ولدینگ معمولاً در موجودیت یک فلز اضافه صورت میگیرد . فلزاتی که برای ولدینگ مناسب میباشدند ، قرار ذیل اند :

فولادی که (۲۵ %) کاربن داشته باشد . این نوع فولاد برای ولدینگ ترکیبی مناسب میباشد . اگر ترکیبات فلزات دیگر با آن مخلوط باشد ، ولدینگ بخوبی صورت میگیرد . از این نوع فولاد در ولدینگ اتوجنس استفاده می شود . همچنین از این نوع فولاد در ولدینگ برقی نیز کار گرفته میشود . اگر فیصدی کاربن در این نوع فولاد از (۲۵) فیصد بیشتر باشد ، باید به قطعه مذکور قبل از ولدینگ ، حرارت داده شود . علاوه بر فولاد مس ، نکل ، المونیم ، سرب ، جست ، نقره و فلزات دیگر نیز برای ولدینگ مناسب میباشدند .

ولدینگ کاری توسط آهنگری : ولدینگ کاری (جوش کاری) توسط آهنگری یک طریقه باستانی محسوب میگردد که در آن به دو قطعه فلز نرم که قابلیت چکش خوردن را داشته باشند در کوره حرارت داده میشود و سپس توسط آهنگری باهم جوش کاری میشوند .

ولدینگ گاز ترکیبی

در این گونه ولدینگ ، به قطعه کار توسط گاز احتراقی تا نقطه ذوب شدن حرارت داده میشود و سپس توسط يك قطعه اضافی باهم چسبانده میشوند . گاز هائی که برای ولدینگ استعمال میشوند از این قرار اند :

۱- گاز اکسیجن یعنی O₂

۲- گاز احتراقی

۱- اکسیجن : يك گاز بیرنگ ، بی بو و بی مزه است که به تنهائی نمیسوزد اما در هر عملیه احتراقی موجودیت اکسیجن ضروری میباشد . اتمسفر هوا از (۲۱٪) اکسیجن ، (۷۸٪) نایتروجن که مانع احتراق میگردد و تقریباً (۱٪) گاز های دیگر تشکیل گردیده است . در ولدینگ اکسیجن تا (۹۷ ، ۹۹٪) اکسیجن خالص استفاده میشود که این اکسیجن از فضای آزاد یا از اتمسفر هوا بدست می آید .

اکسیجن تحت فشار زیاد به مایع تبدیل میشود و در سلندر یا کپسول فلزی بفروش میرسد . همچنین مایع اکسیجن در دستگاه های مخصوصی که جهت ولدینگ ساخته شده اند ، تبخیر میگردد و سپس توسط پایپ های رابری به مقدار ضرورت به محل کار انتقال یافته و توزیع میشود .

۲- گاز احتراقی : گاز احتراقی باید آنقدر حرارت تولید نماید که بتواند قطعه های فلزی را بزودی ذوب کند . بخاطر اینکه این عملیه درست انجام شود ، گاز احتراقی باید دارای خصوصیات ذیل باشد :

۱- درجه حرارت گاز احتراقی باید زیاد باشد .

۲- زمانی که گاز احتراقی با اکسیجن مخلوط میگردد باید نسبت احتراق (سوختن) آن زیاد باشد .

۳- در عملیه احتراقی باید بر فلز ذوب شده اثر محافظتی داشته باشد .

۴- موادی که بعد از سوختن باقی میمانند باید بی خطر باشند .

۵- تولید گاز احتراقی باید بسیار ارزان باشد . که شرایط مذکور اساساً در گاز استلین ، پروپان و هایدروجن دیده میشوند . اما بهترین گاز احتراقی ، استلین میباشد .


استلین : استلین گازی است دارای بو تند و تیز که از یکجا شدن کلسیم کارباید و آب بدست می آید . بو این گاز خطرناک نیست .

زیان های استعمال استلین :

- ۱- استلین بسیار زود انفلاق میکند .
 - ۲- استلین تحت فشار زیاد بدون کدام منبع احتراقی خارجی نیز انفلاق مینماید .
 - ۳- استلین با هوا و اکسیجن يك مخلوط انفجاری میسازد .
- از نظر خواص فیزیکی نمیتوان استلین را مانند گاز اکسیجن تحت فشار زیاد به مایع تبدیل نمود و آن را در سلندر قرار داد . استلین تنها تحت فشار (۱۸ بار) به مایع تبدیل میشود پس بدین ترتیب استلین در سلندر با استیتون منحل میشود ، همان گونه که کاربن دای اکساید با سودا واتر در بوتل منحل میگردد . به منظور جلوگیری از خطر انفجار در کپسول استلین پورس ماس (جسم سوراخ دار) میریزند تا استیتون را جذب نماید . در هر بار فشار ، (۲۵) لیتر استلین در يك لیتر استیتون منحل میگردد . استلین قابلیت انحلال را نیز دارد .
- وال های کم کننده فشار : این آله جهت کم نمودن فشار گازی استعمال میشود که از سلندر به مصرف میرسد (۱۵۰ بار اکسیجن و ۱۵ بار استلین) . وظیفه وال ها آنست که فشار مذکور را در هنگام کار ثابت نگهدارد . این آله بطور مستقیم بر وال های سلندر نصب میگردد .

وال های کم کننده فشار بر دو نوع میباشند :

- ۱- سینگل استیج (يك طبقه ای) .
 - ۲- دبل استیج (دو طبقه ای) .
- هر سلندر دارای دو فشار سنج یا مانومتر میباشد که یکی فشار داخلی گاز سلندر و دیگری فشار گازی را نشان میدهد که به مصرف میرسد . فشار گاز مصرف شونده توسط وال های ممبران یا شاخهای کنترل کننده میزان میگردد . این ریگولیتور یا تنظیم کننده خود دارای وال های محافظتی میباشد که از فشار زیاد جلوگیری میکند . همچنین وال های استلین يك ستاپ نیز دارند که وظیفه میزان نمودن فشار را به عهده دارد و نمی گذارد که فشار از (۱،۵ بار) زیاد شود .

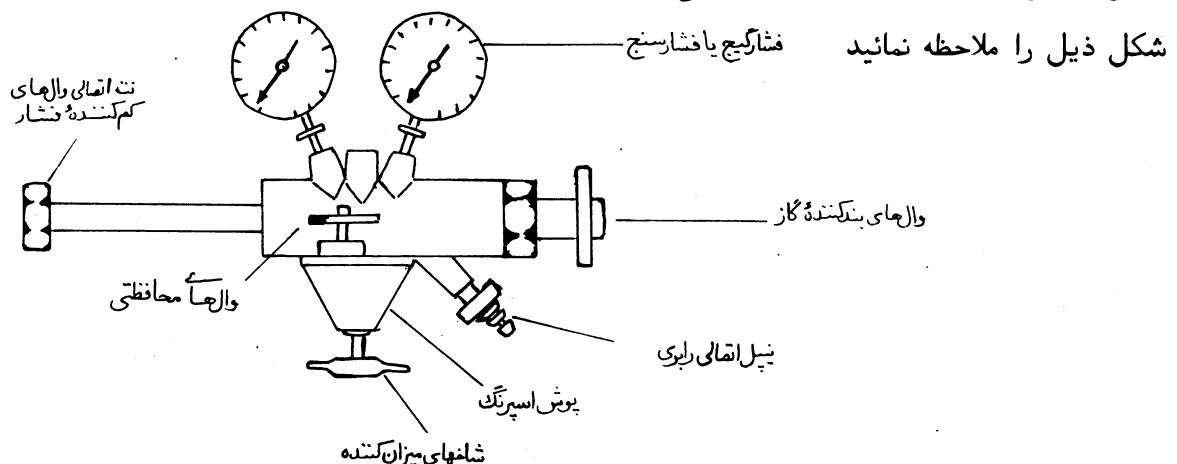

اندازه تیوب مخلوط کننده	ضخامت فلزات ولدینگ شونده به ملی متر	مصرف يك ساعته استلین به لیتر
اندازه ۱	از ۰.۵ ملی متر تا ۱ ملی متر	۷۵ لیتر
اندازه ۲	از ۱ ملی متر تا ۲ ملی متر	۱۵۰ لیتر
اندازه ۳	از ۲ ملی متر تا ۴ ملی متر	۲۰۰ لیتر
اندازه ۴	از ۴ ملی متر تا ۶ ملی متر	۴۹۰ لیتر
اندازه ۵	از ۶ ملی متر تا ۱۰ ملی متر	۷۴۰ لیتر
اندازه ۶	از ۱۰ ملی متر تا ۱۵ ملی متر	۱۲۰۰ لیتر

شناسائی سامان های نصب شده بر سلندر های اکسیجن و استلین

این سامان ها که بنام ملحقات تارچ یاد میشوند قرار آتی میباشد :

۱- دو پایپ رابری که طول آنها نباید از پنج متر کمتر باشد .

۲- دو ریگولیتور یا وال های تنظیم کننده .

یکی از سامان های فوق بر سلندر اکسیجن و دیگری بر سلندر استلین نصب میشوند . فشار داخلی سلندر اکسیجن در هر انچ مربع (۲۰۰۰) پوند و فشار داخلی سلندر استلین در هر انچ مربع (۲۵۰) پوند است . البته این فشار زمانی به اندازه یاد شده خواهد بود که سلندر از گاز پر باشد . وظیفه ریگولیتور کم نمودن و کنترل کردن فشار است . هر ریگولیتور دارای دو فشار سنج یا مانومتر میباشد که يك مانومتر فشار داخلی سلندر و مانومتر دوم فشار گازی را که به مقصد ولدینگ استعمال میشود ، کنترل مینماید .

تفاوت پایپ های انتقالی و اتصال اکسیجن و استلین :

نت های هر دو ریگولیتور باید بر وال های سلندر محکم گردند . قبل از میزان نمودن وال های سلندر ، وال های ممبران یا شاخهای کنترل کننده باید بطرف چپ محکم بسته شوند . سپس پایپ های رابری با ریگولیتور مربوطه وصل گردیده و توسط کلیپ محکم بسته می شوند . ریگولیتور های استلین و اکسیجن هیچگاه باهم عوض نخواهند شد ، زیرا نت ریگولیتور اکسیجن دارای چوری های راست میباشد و نت ریگولیتور استلین چوری های چپ دارد . بعد از وصل نمودن پایپ ها باید مقداری گاز رها گردد تا گرد و خاک موجود در داخل پایپ ها را پاک کند .

وال های تارچ

بعد از آنکه پایپ های رابری با نیپل تارچ وصل گردیده و محکم شوند و روشن گردد که نقطه های اتصال هیچکونه لیکی ندارند ، یک سایز درست باید به تارچ تیپ بسته شود . وال های ممبران یا شاخهای میزان کننده ریکولیتر سلندر استلین باید تا زمانی بطرف راست چرخانده شوند تا مقداری استلین که در فشار سنج ریکولیتر نشان داده میشود ، رها گردد . سپس وال های تارچ استلین را (وال هائی که گاز استلین را از تارچ خارج می نمایند) باز مینمایم و وال های تارچ اکسیجن باید در این موقع بسته باشند . هنگامی که استلین از برنر خارج گردید ، وال های تارچ استلین دوباره بسته میشوند . به همین ترتیب وال های تارچ اکسیجن نیز باز میشوند و شاخهای تنظیم کننده ریکولیتر اکسیجن به طرف راست چرخانده میشوند تا مقدار کمی گاز اکسیجن که فشار آن در فشار سنج (مانومتر) نشان داده میشود ، از تیپ خارج گردد و گذاشته شود تا مقداری اکسیجن از برنر خارج شود . سپس وال های تارچ اکسیجن بسته میشوند .


اکنون در هر دو پایپ رابری و تارچ تا وال ها فشار هر دو گاز وجود دارد . اگر بخواهیم که تارچ را روشن نمایم ، ابتدا باید وال های تارچ استلین را باز نمایم تا استلین از دهان برنر جریان پیدا کند . سپس توسط تارچ لاین روشن ساخته میشود . زمانی که استلین روشن گردید ، وال های تارچ استلین باید آرام آرام باز گردند و بگذارید که اکسیجن در تارچ با استلین مخلوط گردد و در دهان برنر با هم یکجا بسوزند . از یکجا سوختن این دو گاز یک شعله مخروطی شکل روشن بوجود می آید که حالت نیوترل (منظم و بی پره) را بخود میگیرد .

یادداشت :

بعد از خاتمه کار وال های تارچ باید بسته شوند .

سامان و ملحقات ولدینگ

۱- سلندر گاز : سلندر گاز توسط ریخته کاری بدون داشتن کدام درز از فولاد ساخته میشود که در آن گاز ذخیره گردیده ، از جایی بجای دیگر انتقال یافته و جهت ولدینگ استعمال میشود . عموماً ظرفیت سلندر اکسیجن با مکعب نشان داده میشود که در (۱۵۰ بار) فشار تقریباً (۴۰) لیتر

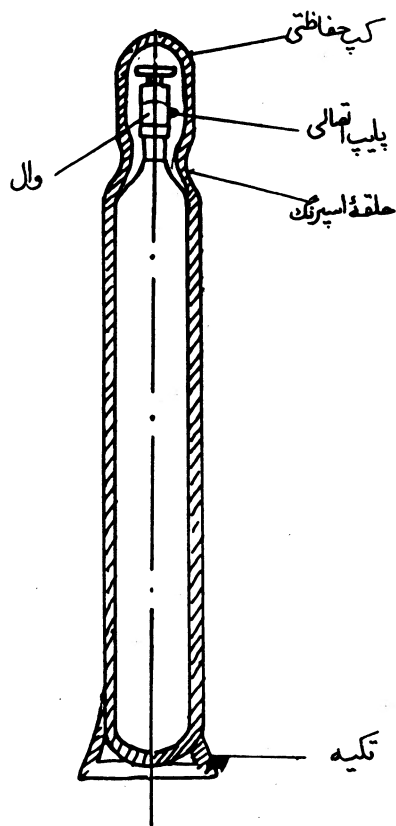


ظرفیت دارد . بدین ترتیب حجم اکسیجن مساوی است به :
(۱۵۰ x ۴۰) بار لیتر یا (۶۰۰۰) لیتر در فشار اتمسفریک .
در شکل ذیل سلندر اکسیجن نشان داده شده است .


تفاوت میان سلندر های اکسیجن و استلین :

- ۱- سلندر اکسیجن دارای رنگ سبز میباشد .
- ۲- سلندر استلین زرد رنگ است .

- ۳- وال های پایپ اتصالی کم کننده فشار مربوط سلندر استلین ، (۲/۴) چوری های چپ دارد .
 - ۴- وال های پایپ اتصالی کم کننده فشار مربوط سلندر اکسیجن ، (۲/۴) چوری های راست دارد .
- در شکل ذیل طرز نصب نمودن تنظیم کننده فشار (مانومتر) نشان داده شده است .

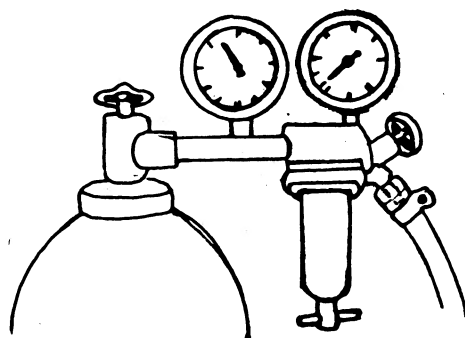


وال های سلندر گاز اکسیجن

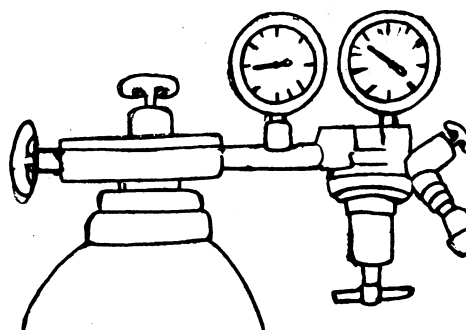

وال های سلندر گاز استلین

در شکل ذیل وال های کم کننده فشار مربوط سلندر گاز نشان داده شده اند :

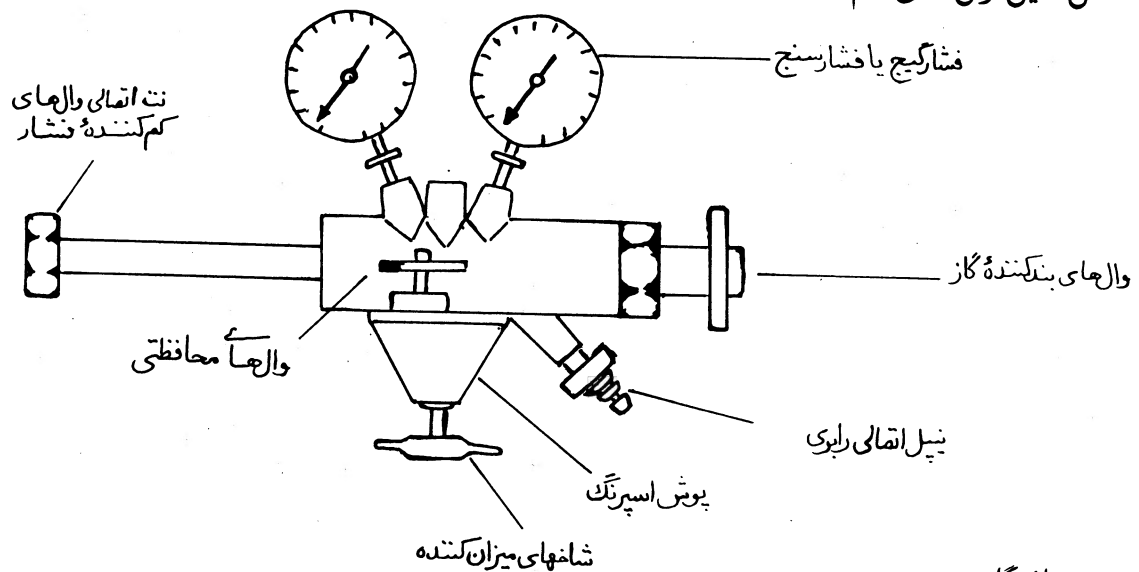

طریق شعله گاز :

از نفوذ گاز اکسیجن در تمام دستگاه ها و کپسول های تولید کننده استلین باید جلوگیری بعمل آید و این جلوگیری توسط واتر سیل امکان پذیر است . چنانچه گاز مستقیماً از سلندر گرفته میشود باید سیل های خشك (Dry Ceal) استعمال شوند . در سیل های خشك نوعی مواد رسوبی خاکی رنگ وجود دارد که نمیگذارد گاز نشنت نماید و یا لیکی پیدا کند . پس هنگامی که گاز از ریگولیتزر خارج میشود ، مستقیماً بسوی تارچ حرکت میکند .

پایپ های رابری یا هوز :

انتقال گاز از وال های سلندر به تارچ توسط پایپ رابری صورت میگیرد . این گونه پایپ از رابر و ترکیب تار ها ساخته شده است که قطر آن از (۴ تا ۶) ملی متر میباشد . هنگامی که میخواهیم پایپ رابری را با وال های سلندر وصل نمائیم باید پایپ مذکور را توسط کلیپ در نیپل کاملاً محکم کنیم تا از لیک شدن آن مانعت بعمل آید .

جهت انتقال گاز دو نوع پایپ مورد استفاده قرار میگیرد :

- ۱- برای انتقال گاز اکسیجن پایپ سیاه یا سبز رنگ استعمال میشود .
 - ۲- برای انتقال گاز استلین از پایپ سرخ رنگ کار گرفته میشود .
- طول پایپ های مذکور نباید کمتر از پنج متر باشد .

احتیاط :



اگر پایپی پنچر یا بریده شده باشد باید بلافاصله تبدیل گردد ، زیرا خطر احتراق گاز بوجود می آید .

تارچ یا برنر ولدینگ

کاز های اکسیجن و استلین در تارچ ولدینگ با هم یکجا میشوند و در نیزل تارچ میسوزند . سرعت جریان کاز ، بستگی به نیزل تارچ دارد یعنی هر مقداری که قطر نیزل تارچ زیاد باشد ، سرعت کاز به همان میزان زیاد میشود .

تارچ ولدینگ از دو قسمت اساسی ساخته شده است :

- ۱- دسته تارچ : در دسته تارچ نیپل بستن پایپ ها و دو وال ستاپ شامل اند .
- ۲- تیوب مخلوط کننده کاز ها : اطاق و نیزل مخلوط کننده کاز ها را در شکل های ذیل مشاهده کرده میتوانید :

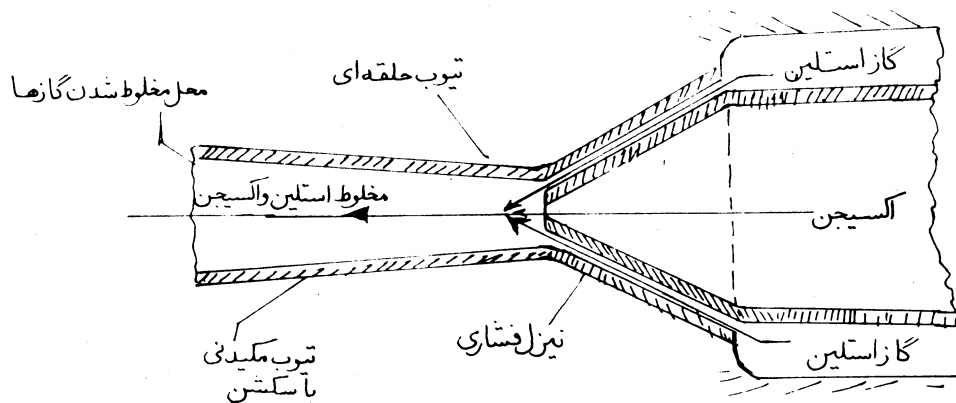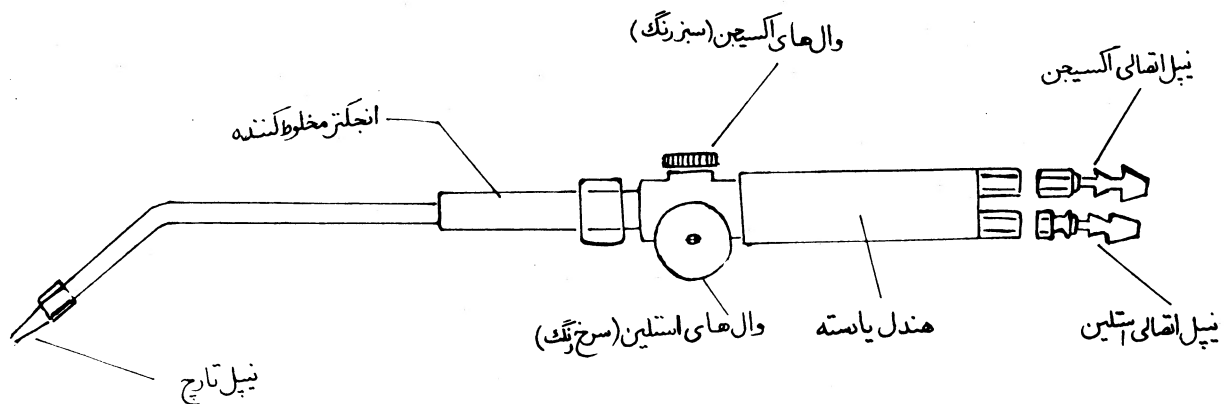

یادداشت :


در صورتیکه قصد ولدینگ نمودن فلزات نازک را داشته باشیم ، تیوب مخلوط کننده را تعویض می نمایم . جهت ولدینگ نمودن با کاز معمولاً سیت مکمل تیوب مخلوط کننده وجود دارد که به منظور ولدینگ نمودن قطعات فلزی مختلف از آن استفاده میشود . قطر نیزل های این سیت به اندازه های مختلف ساخته شده است و بر هر تیوب مخلوط کننده سایز یا اندازه آن درج گردیده است .

مراحل ولدینگ (WELDING PROCESS)

گاز های استلین و اکسیجن توسط پایپ های رابری از سلندر مربوطه به تارچ و سپس از تارچ به برنر یا تیپ انتقال می یابد و آنگاه گاز استلین توسط تارچ لایتر روشن گردیده و شعله تشکیل میدهد . این شعله با زیاد یا کم نمودن اکسیجن ، حالت لمبه نیوترال یا کاربورایزینگ و یا اکسیدایزینگ را بخود میگیرد و این حالات به نوع ولدینگ بستگی دارد . در ولدینگ گازی میزان نمودن لمبه اهمیت بسزائی دارد .

یادداشت :


در ولدینگ گازی شخص ولدینگ کننده ، تارچ را در دست راست و راد را در دست چپ خود نگه میدارد و انتخاب راد به ضخامت قطعه ولدینگ شونده بستگی دارد . توسط راد میتوان قطعه ولدینگ شونده را بطور زاویه دار و یا عمودی ولدینگ نمود .
لمبه اکسی استلین در شکل ذیل نشان داده شده است .

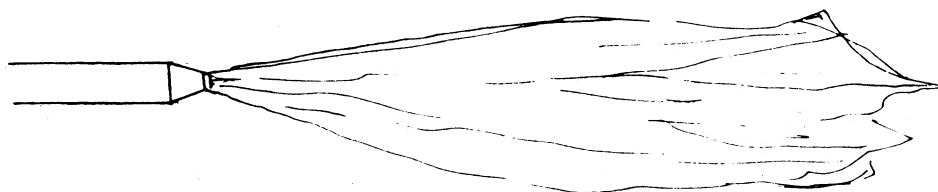

۱- لمبه استلین : این لمبه از استلینی که از دهان تارچ خارج میشود و با اکسیجن محیط یکجا میسوزد ، بدست می آید . قبل از آنکه وال های تارچ اکسیجن باز کردند ، ابتدا باید استلین روشن گردانیده شود و شعله آن میزان گردد . سپس وال های اکسیجن به آرامی باز گردند .

لمبه کاربن دار : این لمبه در نتیجه سوختن استلین زیاد حاصل میشود یعنی اندازه استلین نسبت به اکسیجن باید زیاد باشد .

لمبه کاربن دار به آسانی قابل تشخیص میباشد . زیرا در سر لمبه مخروطی شکل آن لمبه سبز رنگی تشکیل میگردد . شکل را ملاحظه نمایند .

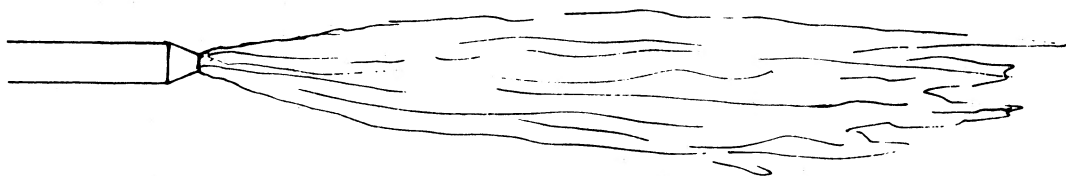

رسم تخنیکي

آشکار است که دانستن مقداری هندسه و ریاضی برای بیشتر صاحبان کسب بخصوص برای استاد کسب حلبی سازی، ضروری میباشد. زیرا آنان در جریان ساختن آشیای گوناگون، به اشکال مختلف و فورمول های ساده نیاز پیدا میکنند. بنابر این در مقدمه کتاب کورس حلبی سازی، قبل از آنکه در مورد ساختن آشیای مربوط به حلبی سازی بحث نمایم، لازم است بر تعدادی از اشکال و فورمول های ساده هندسه و ریاضی که با کسب حلبی سازی رابطه مستقیم دارند، روشنی بیاندازیم.

 
معلومات ضروری در رابطه با بخش هندسه:

خط اصلی: قسمت هائی از شکل که با چشم دیده میشوند، با خط اصلی نشان داده میشوند. خط اصلی دارای ضخامت معین میباشد، همانگونه که در رسم ذیل نشان داده شده است.


خط نامرئی: قسمت هائی از شکل که با چشم دیده نمی شوند، با خط نامرئی نشان داده میشوند. خط نامرئی دارای ضخامت مشخص میباشد. رسم را ملاحظه نمایید.

خط مرکزی: جهت معلوم نمودن مرکز استعمال میشود و ضخامت آن از خط اصلی کمتر میباشد. رسم را ملاحظه نمایید.

خط مقیاس: جهت نشان دادن اندازه ها استعمال میشود. ضخامت این خط نیز از خط اصلی کوچکتر میباشد. رسم را ملاحظه نمایید.




خط های بریده: گاهی به علت پیچیدگی و مغلق بودن يك قطعه، آنرا بصورت واضح نشان داده نمیتوانیم، در این صورت مجبور خواهیم بود تا خط های بریده یا اره شده رسم نمایم. سپس خط های نامرئی نیز با خط های اصلی نشان داده میشوند. رسم را ملاحظه نمایید.

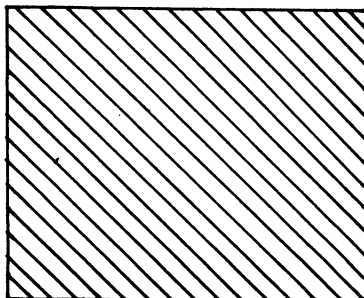


نصب ریگولیتور اکسی استلین


۱- وال های سلندر اکسیجن مقداری باز کردند تا کرد یا زنگ و یا خاکی که احتمالا در دهان وال ها قرار گرفته اند توسط فشار اکسیجن پاک کردند . شکل ذیل را مشاهده نموده طبق آن عمل کنید .

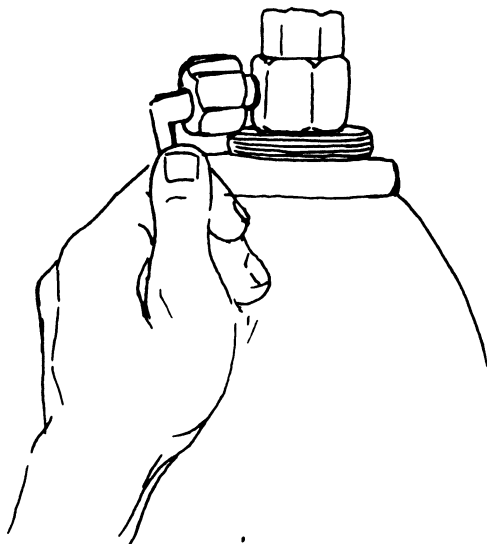


۲- ریگولیتور اکسیجن و استلین باید به ترتیب بر سلندر های مربوطه نصب گردند و سپس نت های آن توسط يك رنچ پاك محكم ساخته شوند .
شکل را ملاحظه نموده طبق آن عمل کنید .

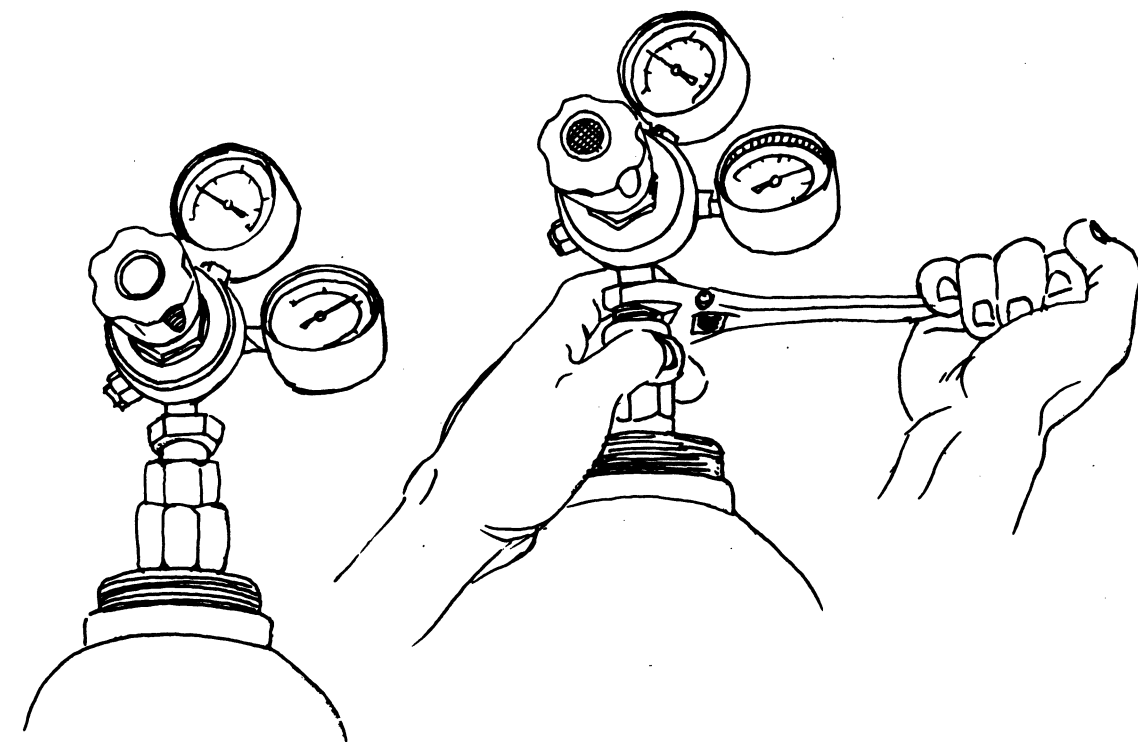


۲- پایپ های انتقالی گاز با ریگولیتزر وصل کردند و باید اطمینان حاصل شود که تمام اتصال ها پاک میباشند و نقطه های اتصال لیکی ندارند . شکل را ملاحظه کرده دقیقاً به همان ترتیب عمل نمائید .

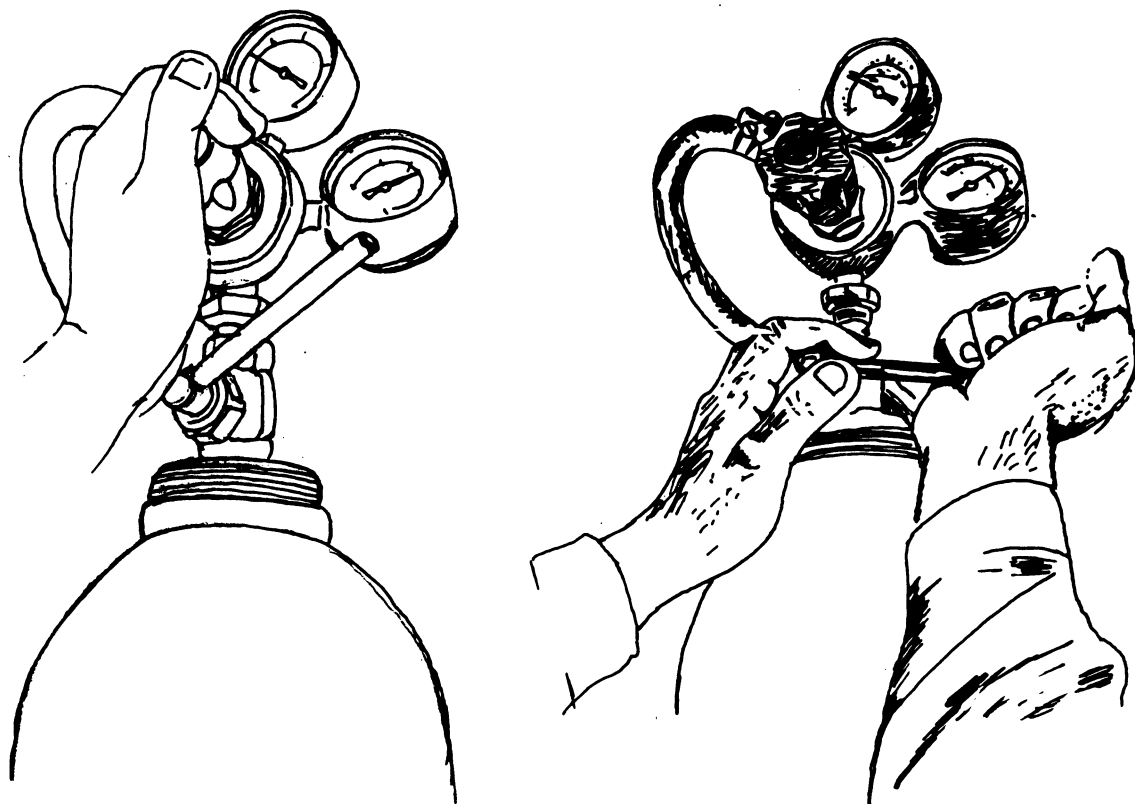


۴- شاخهای میزان کننده ریگولیتزر سست گردند . سپس وال های سلندر با احتیاط فراوان باز ساخته شوند . شکل را ملاحظه نموده دقیقاً به همان ترتیب عمل کنید .

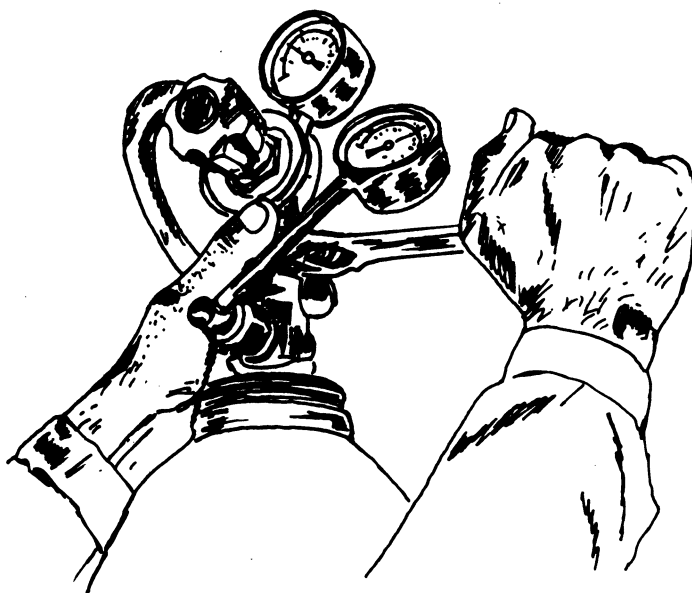


۵- مقداری گاز رها گردد تا گاز در پایپ های انتقالی جریان نماید و خاک و گرد را از درون پایپ ها پاک کند . طبق شکل ذیل عمل نمایید .

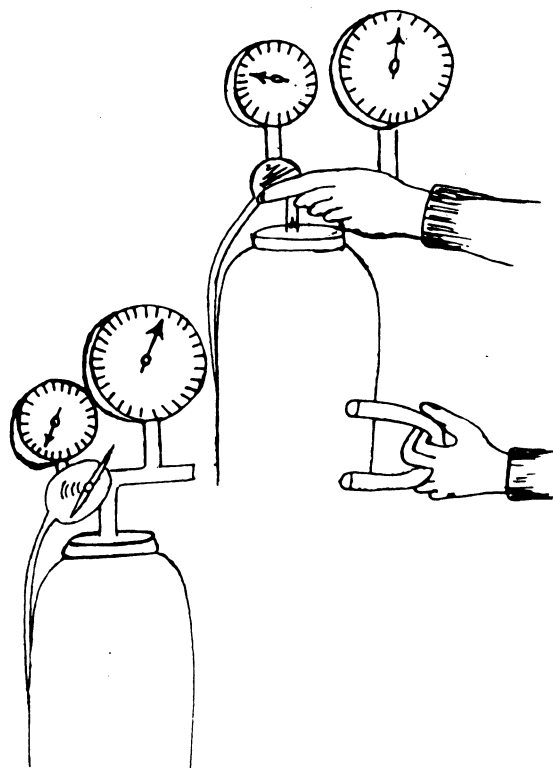


۶- وال های نیزل تارچ باز گردند و پایپ اکسیجن در سر تارچ انداخته شود . بعد از آن مقداری اکسیجن رها گردد تا از درون پایپ انتقالی جریان نماید . شکل را ملاحظه نمایید .

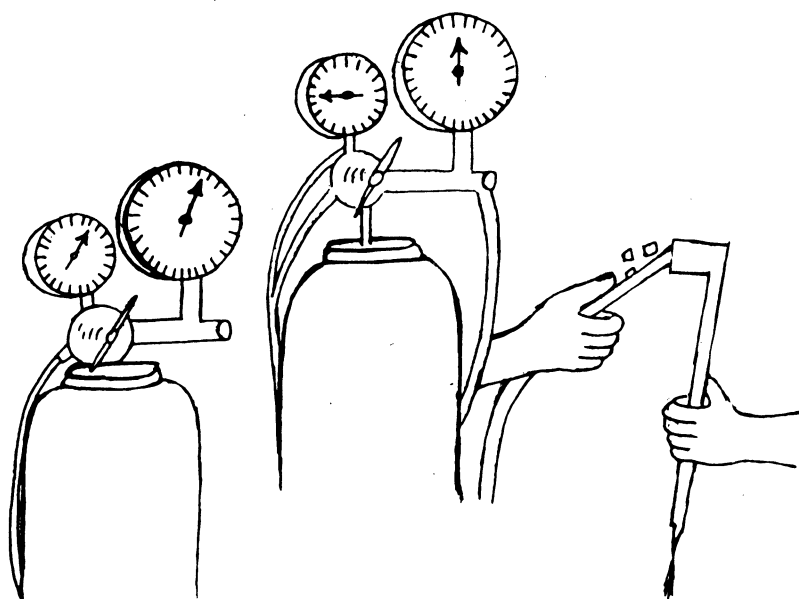


۷- پایپ رابری با تارچ وصل گردد . پایپ اکسیجن باید در نقطه ورودی گاز اکسیجن به تارچ وصل شود . اتصال ها باید پاك گردند و لیکی نداشته باشند . شكل ذیل را ملاحظه نمایند .

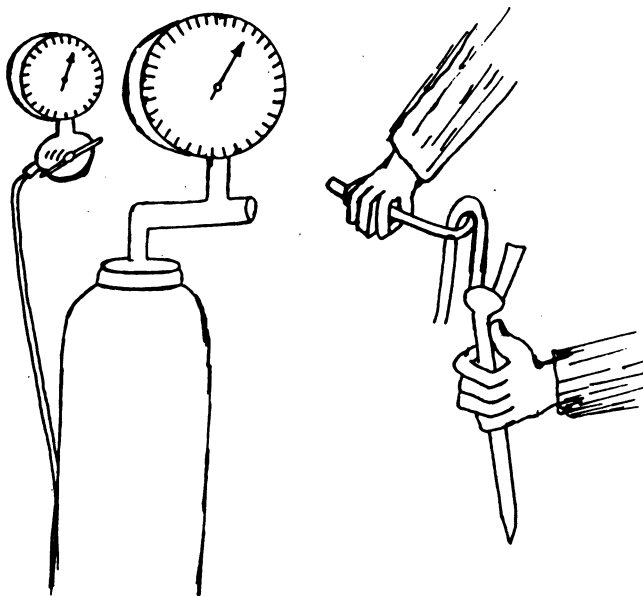


۸- پایپ باید در سر تارچ بسته شود و توسط رنج كاملاً محكم گردد . تیپ باید پاك باشد و جهت پاك نمودن آن مقداری گاز از سلندر رها شود تا از درون تارچ بگذرد و گرد و خاك موجود در تارچ را با خود پاك نماید . شكل را ملاحظه کنید .

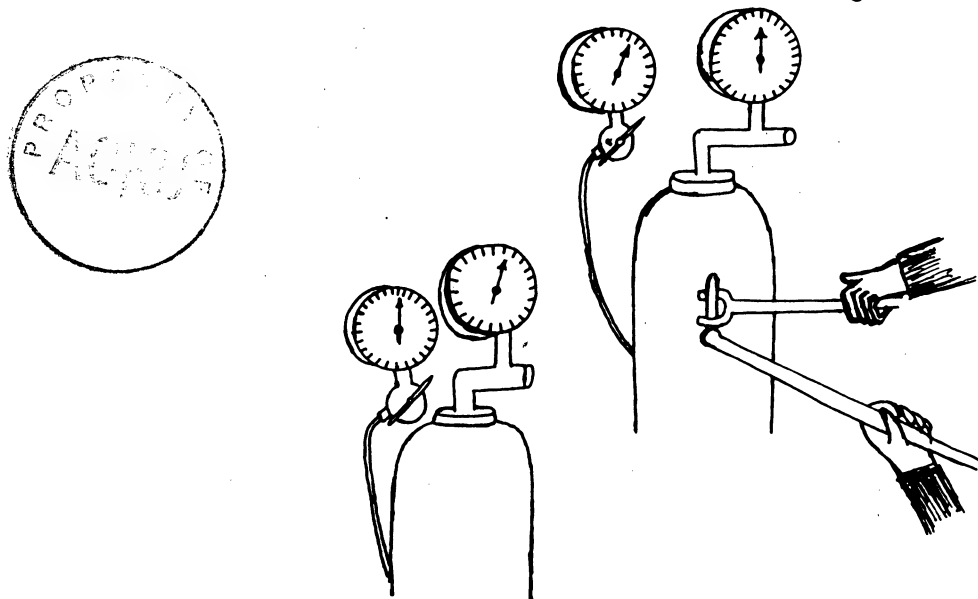


۹- وال های نازل تارچ باز گردانیده شده و شاخهای تنظیم کننده اکسیجن تا زمانی چرخانده شوند که جهت کار به میزان مطلوب اکسیجن بدست آید . سپس وال های نازل اکسیجن بسته شوند . شکل را ملاحظه نمائید .

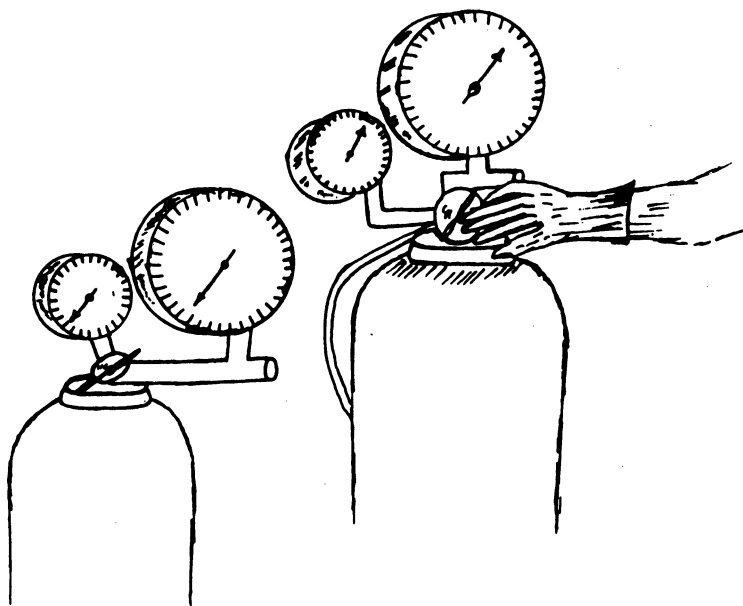

۱۰- وال های نازل استلین باز گردانیده شده و شاخهای تنظیم کننده تا زمانی چرخانده شوند که گاز استلین فشار مطلوب را پیدا نماید . شکل را ملاحظه نمائید .

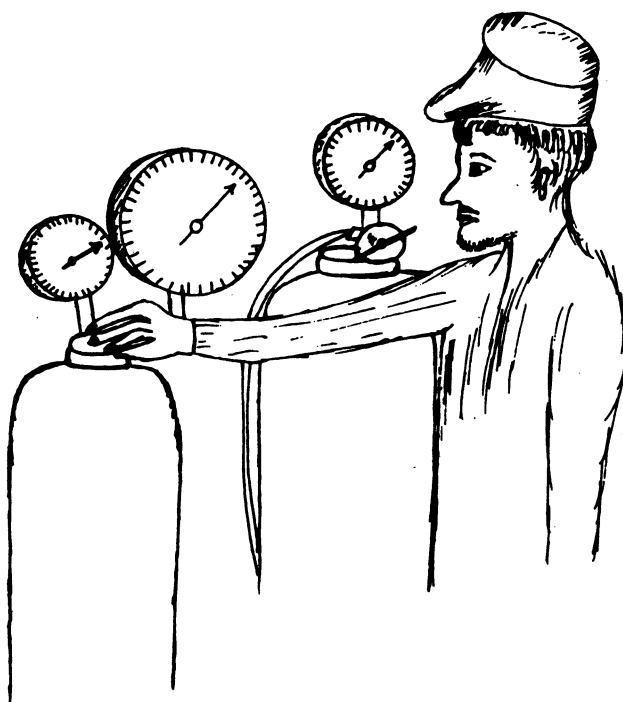

۱۱- گاز استلین باید توسط وال های تارچ استلین رها ساخته شود و توسط تارچ لایتر روشن گردد . شکل را ملاحظه نمایند .
یادداشت : از بکار بردن گوگرد و آتش خودداری نمایند .

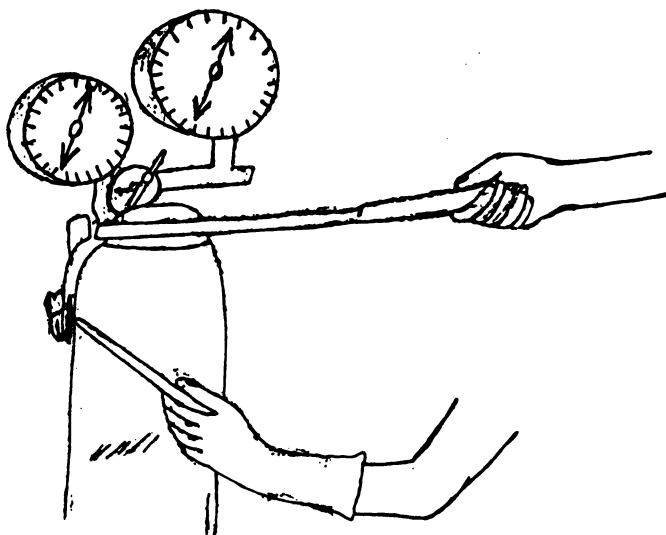

۱۲- وال های نيزل اکسیجن باید به آرامی باز گردند تا نیوترال ها شعله سفید مخروطی شکل پیدا نمایند . شکل را ملاحظه کنید .



درجه حرارت لمبه اكسى استلين

درجه حرارت لمبه ايكه از يكجا سوختن اكسيجن و استلين بدست مى آيد ، مقدارى تغير مى يابد . اين تغيرات درجه حرارت ، به نسبت اكسيجن و استلين بستگى دارد كه اين دو گاز به نسبت هاى مختلف باهم سوزانده شوند .

جدول ذيل را ملاحظه نماييد كه در هر مرحله يكجا شدن نسبت هاى مختلف اكسيجن و استلين ، درجه حرارت را نشان ميدهد :

نسبت اكسيجن در مقابل استلين	نوع لمبه	درجه حرارت به فارنهایت
اكسيجن ۰،۸ استلين ۱،۰	كاربورايزينگ	۵۵۵۰ F°
اكسيجن ۰،۹ استلين ۱،۰	كاربورايزينگ	۵۷۰۰ F°
اكسيجن ۱،۰ استلين ۱،۰	نيوترال (بي پره)	۵۸۵۰ F°
اكسيجن ۱،۵ استلين ۱،۰	اكسيدايزينگ	۶۲۰۰ F°
اكسيجن ۱،۸ استلين ۱،۰	اكسيدايزينگ	۶۳۰۰ F°
اكسيجن ۲،۰ استلين ۱،۰	اكسيدايزينگ	۶۱۰۰ F°
اكسيجن ۲،۵ استلين ۱،۰	اكسيدايزينگ	۶۰۰۰ F°

لمبه نيوترال يا عادى :

اين نوع لمبه از يكجا سوختن نسبت مساوى اكسيجن و استلين بدست مى آيد . بطور نظرى يك حصه اكسيجن و يك حصه استلين بطور مساوى باهم ميسوزند و لمبه تامبرده را بوجود مى آورند . اين لمبه را ميتوان از شعله مخروطى شكل سفيد آن تشخيص داد . زيرا در سر لمبه مخروطى شكل نيوترال ، لمبه سبز رنگ پر ماندى كه در كاربورايزينگ ديده ميشود ، وجود ندارد . همچنين در اين مرحله اكسيجن نيز زياد نميسوزد . از لمبه نيوترال جهت ولدینگ نمودن فلزات استفاده ميشود .

فهرست عملی و نظری پروگرام درسی شماره ۲

<u>شماره جاب</u>	<u>شماره صفحه</u>	<u>منوان جاب</u>
۱	۲۸	قیچی کاری مستقیم
۲	۲۹	سوراخ کاری و قیچی کاری
۳	۳۰	قلمه کاری و قیچی کاری گرد
۴	۳۱	دبل پیچ
۵	۳۲	محکم نمودن وایر در لبه حلبی
۶	۳۳	لیم کاری
۷	۳۴	لیم کاری
۸	۳۵	ولدینگ کاری کیسی
۹	۳۶	ولدینگ کاری کیسی
۱۰	۳۷	ولدینگ کاری کیسی
۱۱	۳۸	ساختن لوله
۱۲	۳۹	طرز ساختن نل بخاری
۱۳	۴۰	طرز ساختن زانوخم با زاویه ۹۰ درجه
۱۴	۴۱	ساختن قیف
۱۵	۴۲	ساختن قیف لبه دار
۱۶	۴۳	نحوه ساختن پطنوس بخاری
۱۷	۴۴	ساختن تب
۱۸	۴۵	ساختن سطل
۱۹	۴۶	ساختن آفتابه
۲۰	۴۷	ساختن بخاری ذغال سنگ یا گوتکه چوب
۲۱	۴۸	طرز ساختن کوتبند
۲۲	۴۹	طرز ساختن آب پاش
۲۳	۵۰	طرز ساختن آبدان
۲۴	۵۱	طرز ساختن بخاری آبدان دار
۲۵	۵۲	طرز ساختن اشتوپ

لمبه اکسیدایزینگ :

این لمبه در نتیجه سوختن اکسیجن زیاد بدست می آید و به آسانی تشخیص میگردد . بدین ترتیب که اگر مقدار زیادی اکسیجن با مقدار کمی استلین سوختانده شود ، طول شعله مخروطی شکل سفید کم میگردد و ساحة لمبه سبز در اطراف آن نیز محدود میشود . موارد استعمال این نوع لمبه محدود است و در ولدینگ کاری به بیشتر فلزات آسیب میرساند .



از جمله موادی که در ولدینگ کاری فلزات و راد کمک مینماید ، یکی هم فلکس است .
فلکس : فلکس عبارت از عاملی است که وظیفه آن پاک نمودن زنگ ، آزاد نمودن گاز های جس شده ، منحل کردن چرک یا قف و در نتیجه آماده ساختن فلز برای ولدینگ کاری میباشد . فلکس مانند پودر دارای رنگ سفید بوده و میده میباشد .

یادداشت :

زمانی که عملیه ولدینگ را انجام میدهیم ابتدا باید راد را مقداری گرم نموده و آنرا با فلکس در تماس نمائیم تا مقداری فلکس در راد بچسبد و سپس میتوان آنرا به مقصد ولدینگ استعمال کرد .



جواب شماره ۱

قیچی کاری مستقیم :

هدف: شاگردان در طول دو روز خواهند توانست تا شکل را بکمک قیچی کاری مستقیم

بیسازند .

طرز العمل:

- ۱- معلم شکل را برای شاگردان تشریح نماید .

- ۲- معلم شکل را عملاً بسازد .

- ۲- سپس شاگردان خود به ساختن شکل پردازند .

- ۴- معلم اشتباهات شاگردان را رفع نماید .


مواد :

۱۴۴ سائتي متر مربع چادر جي آي ۲۶ گيج .

معیار:

معلم در پایان روز دوم قطعه ساخته شده را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

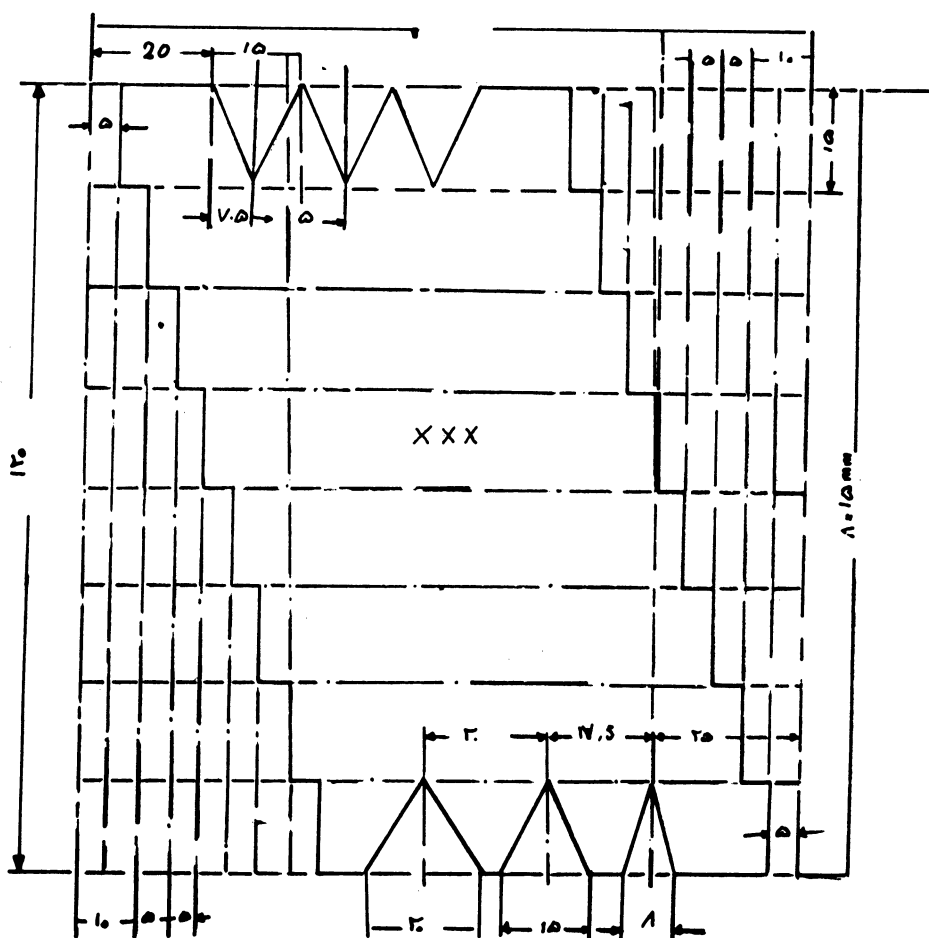

<u>شماره جاب</u>	<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان جاب</u>
۲۶	۵۲	ساختن صندوقچه
۲۷	۵۴	ساختن بکس (صندوق)
۲۸	۵۵	ساختن سند فلتر
۲۹	۵۶	ساختن چوکی (ستول)
۳۰	۵۷	ساختن بخاری سطلی

فصل دوم

سوراخ کاری و قیچی کاری :


هدف: در طول دو روز شاگردان خواهند توانست تا سوراخ کاری و قیچی کاری را فرا گیرند .

- طرز العمل:
- ۱- سوراخ کاری و قیچی کاری از سوی معلم برای شاگردان تشریح گردد .
 - ۲- سوراخ کاری و قیچی کاری توسط معلم در مقابل شاگردان انجام شود .
 - ۳- سپس شاگردان خود سوراخ کاری و قیچی کاری را عملی نمایند .
 - ۴- اشتباهات شاگردان از سوی معلم اصلاح گردد .

مواد: ۱۴۲ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج .

معیار: معلم در پایان روز دوم قطعه ساخته شده را مورد آزمایش قرار دهد .



رسم:

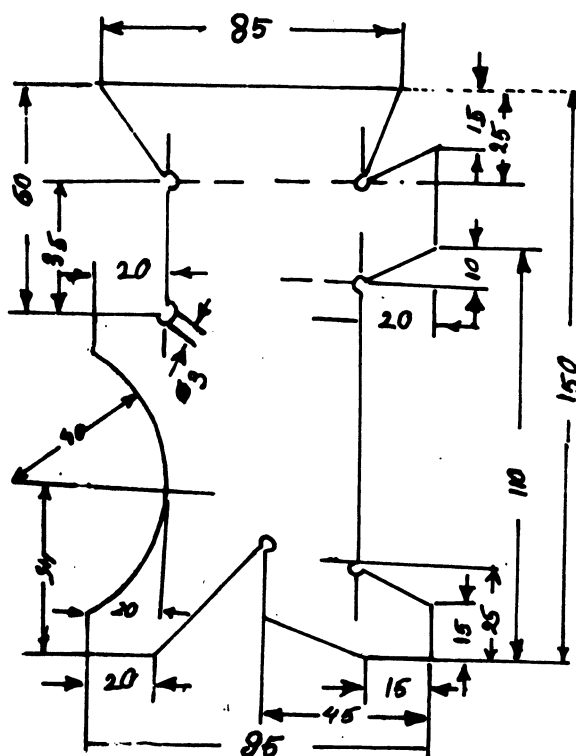

هر شکل منظم دارای شش جانب (پهلوی) میباشد اما از آنجائی که هر دو جانب مقابل آن با هم مساوی میباشد لذا از دو جانب مساوی، یک جانب آن نشان داده میشود.



اما در رسم تخنیکی سه جانب (پهلوی) شکل نشان داده میشوند که عبارت اند از :

مقابل نما با F

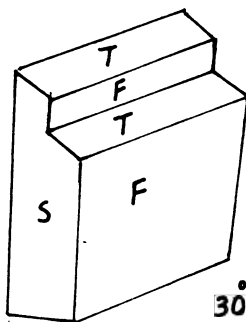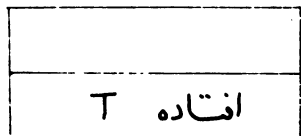




پلان نما یا خوابیده نما با T
و جانبی نما با S نشان داده میشود.

رسم بلاک توسط ایزومتریک :

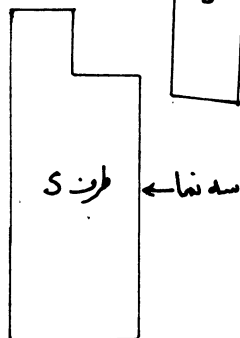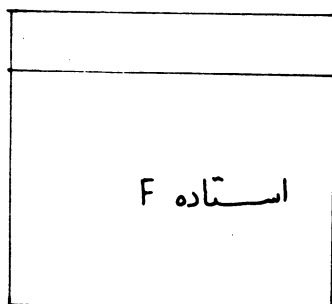

طرز رسم نمودن شکل باز شده مخروط بریده شده :

 - ۱- خط های بریده شده را امتداد میدهیم تا یکدیگر را قطع نمایند .
- ۲- یک دایره با شعاع (ال بزرگ) و دایره دیگر با شعاع (ال کوچک) رسم می نمایم .
- ۳- اندازه $(D \times \pi)$ را معلوم میکنیم و سپس به همان اندازه یک خط مستقیم رسم می نمایم .
- ۴- خط مستقیم مذکور را به چند قسمت کیفی تقسیم میکنیم . هر مقدار به قسمت های بیشتر تقسیم شود ، صحیح میباشد (حتی به ۱۲ قسمت) .
- ۵- قسمت های یاد شده را بکمک پرکار بر محیط دایره انتقال میدهیم .
- ۶- انجام قسمت های بعدی را به مرکز وصل میکنیم و بدین ترتیب شکل مطلوب بدست می آید که عبارت از شکل باز مخروط بریده شده میباشد .

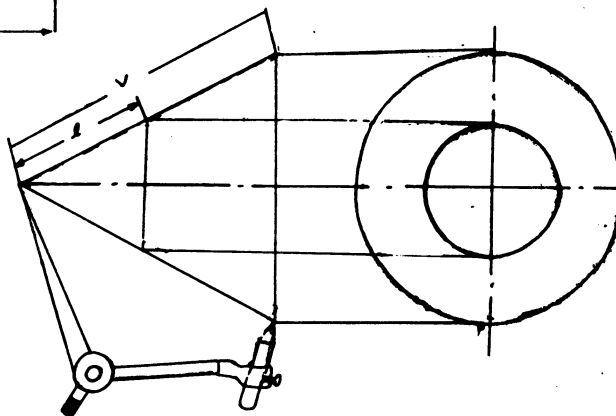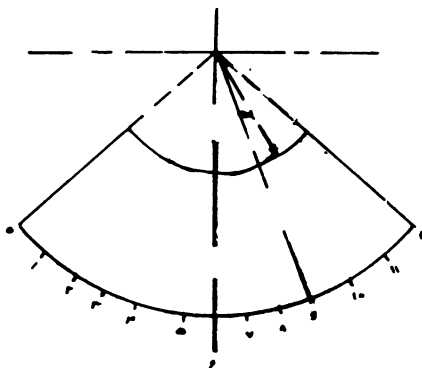

قلمه کاری و قیچی کاری گرد :

هدف: در طول دو روز شاگردان خواهند توانست که بکمک قلمه کاری و قیچی کاری

گرد ، شکل را بسازند .

طرز العمل: ۱- به شاگردان در مورد شکل تشریح داده شود .

۲- معلم شکل را بسازد .

۳- شاگردان خود به ساختن شکل بپردازند .


۴- اشتباهات شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .

مواد: ۲۲۵ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج .

معیار: در پایان روز دوم وسیله ساخته شده از سوی شاگردان توسط معلم آزمایش

شود .

رسم:

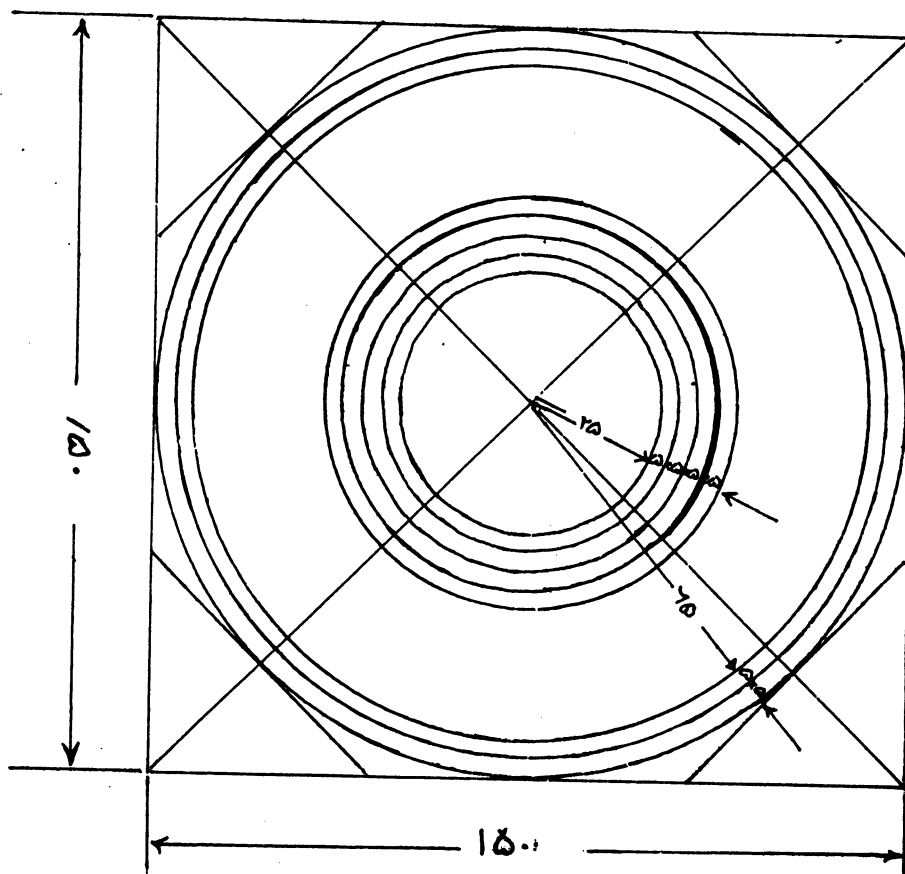

جاب شماره ۴

دبل پیچ :

هدف:

در طول چهار روز شاگردان خواهند توانست تا دو قطعه را با یکدیگر دبل پیچ نمایند .

طرز العمل:

۱- عملیۀ دبل پیچ از سوی معلم برای شاگردان تشریح گردد .

۲- توسط معلم دبل پیچ ساخته شود .

۳- شاگردان خود به ساختن دبل پیچ بپردازند .

۴- معلم اشتباهات شاگردان را برطرف نماید .


مواد:

۲۶۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج .

معیار:

معلم وسیله ساخته شده را آزمایش کند .

رسم:

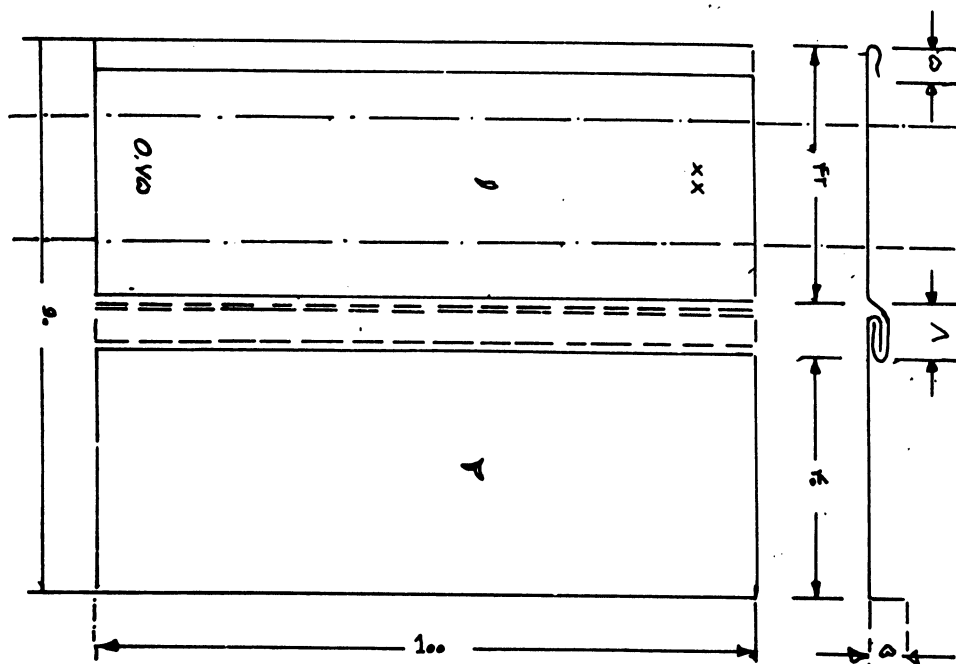

محکم نمودن وایر در لبه حلبی :

هدف: در طول سه روز شاگردان خواهند توانست تا محکم نمودن وایر در لبه حلبی را بیاموزند .

طرز العمل: ۱- از سوی معلم نحوه محکم نمودن وایر در لبه حلبی برای شاگردان تشریح گردد .

۲- بار اول خود معلم وایر را در لبه حلبی محکم نماید .


۳- سپس شاگردان محکم نمودن وایر در لبه حلبی را عملاً انجام دهند .

۴- معلم نواقص کار شاگردان را اصلاح کند .

مواد: ۲۰ سانتی متر وایر که دارای قطر سه ملی متر باشد ، ۱۲۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج .

معیار: معلم در پایان روز سوم قطعه ساخته شده را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

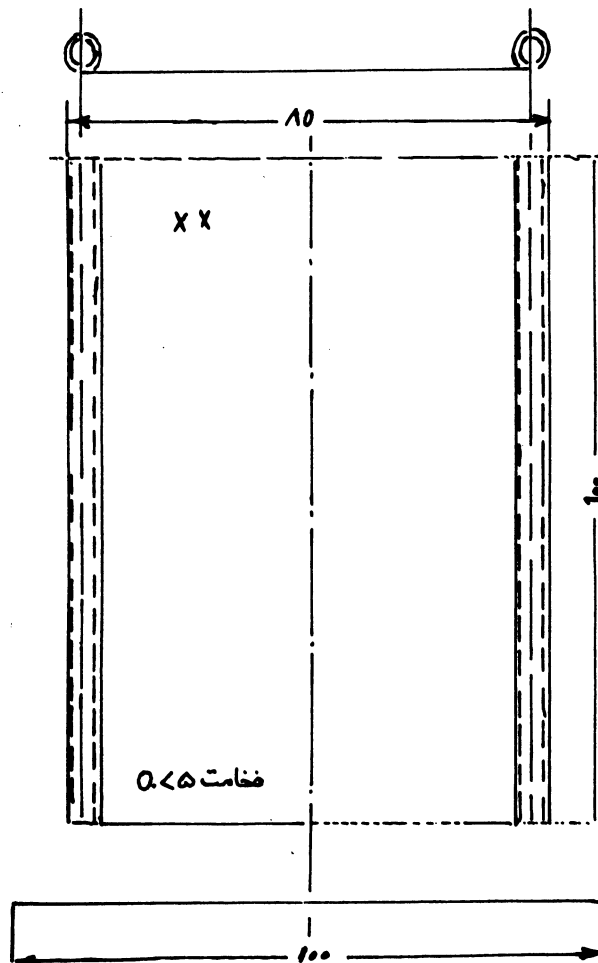

لیم کاری :

هدف:

طرز العمل:

در طول دو روز شاگردان خواهند توانست تا وسیله ای را لیم کاری نماید .

۱- معلم لیم کاری را برای شاگردان تشریح نماید .

۲- معلم وسیله ای را در مقابل شاگردان لیم کاری کند .

۳- بعد شاگردان خود به لیم کاری وسیله ای بپردازند .

۴- معلم اشتباهات شاگردان را اصلاح نماید .

مواد: ۱۵۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۱/۸ قسمت بلاک پودر لیم کاری


(نوشادر) ، ۲۰۰ گرم مواد لیم و ۱/۱۶ لیتر تیزاب خنثی .

معلم در پایان روز دوم وسیله ساخته شده توسط شاگردان را مورد آزمایش قرار

معیار:

دهد .

رسم:

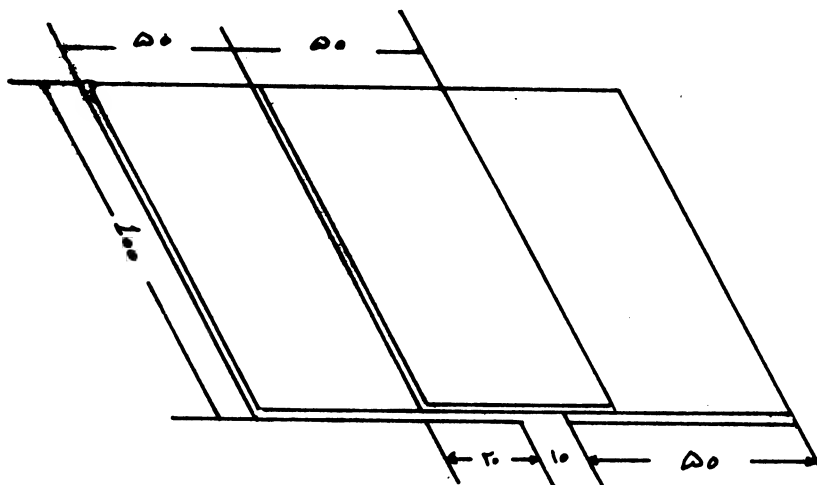

لیم کاری :


هدف:

در طول دو روز شاگردان خواهند توانست تا چگونگی ساختن قطعه را فرا گیرند.

طرز العمل:

- ۱- معلم در مورد لیم کاری به شاگردان معلومات دهد .
 - ۲- معلم عملاً در مقابل شاگردان توتہ ای را لیم نماید .
 - ۳- سپس شاگردان خود توتہ های کار خود را لیم کنند .
 - ۴- نواقص کار شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .
- مواد: ۱۴۵ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۱/۸ حصہ بلاک پودر لیم (نوشادر)
- ۲۰۰ گرام مواد لیم و ۱/۱۶ لیتر تیزاب مشبوع .
- معیار: معلم در پایان روز دوم وسایل لیم شدہ توسط شاگردان را آزمایش نماید .

رسم.

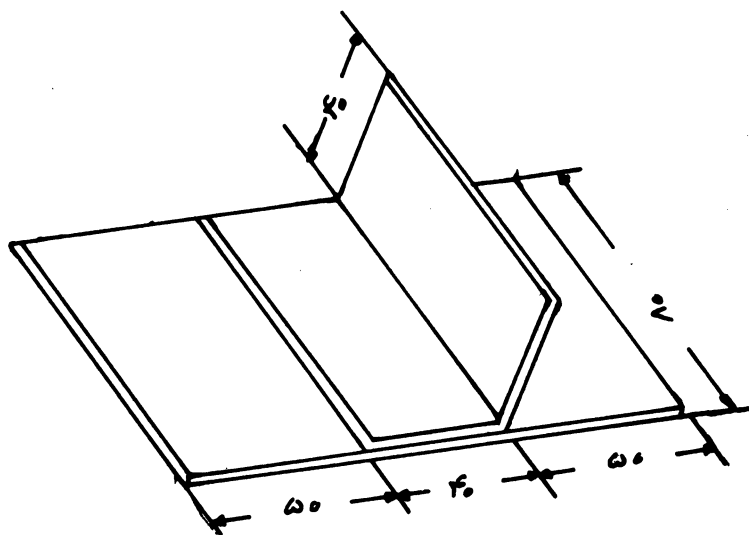

ولدینگ کاری گیزی :

هدف: به مدت نیم روز شاگردان خواهند توانست تا توته های کار خود را اکسیجن نمایند .

طرز العمل: ۱- ولدینگ کاری گیزی از سوی معلم برای شاگردان تشریح شود .

۲- سپس معلم ولدینگ کاری گیزی را عملاً انجام دهد .


۳- بالاخره شاگردان خود ولدینگ کاری گیزی را عملی نمایند .

۴- نواقص کار شاگردان توسط معلم گرفته شود .

مواد: ۱۷۰ سانتی متر مربع چادر آیرن ۱۹ گیج ، ۲۰۰ گرم پودر اکسیجن ، دو سیخ برنجی و گاز استلین + گاز اکسیجن .

معیار: در پایان نیم روز معلم قطعات ساخته شده از سوی شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

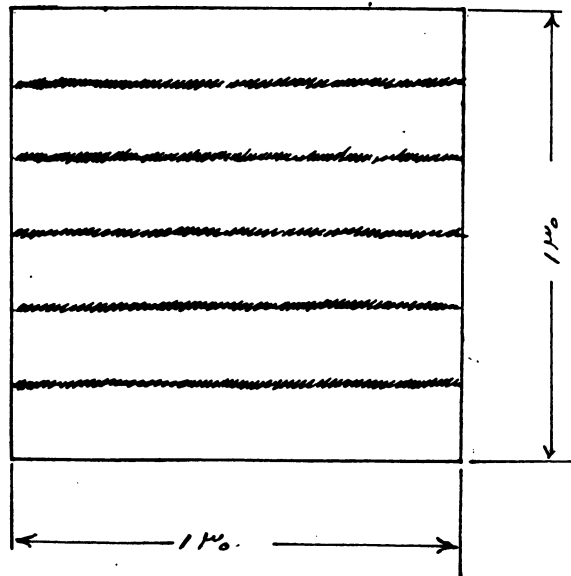

جاب شماره ۹

ولدینگ کاری گیزی :

هدف: در مدت نیم روز شاگردان خواهند توانست تا توتبه های کار خود را اکسیجن نمایند .

طرز العمل: ۱- معلم در مورد ولدینگ گیزی برای شاگردان تشریح دهد .

۲- معلم ولدینگ گیزی را بر يك قطعه انجام دهد .


۳- سپس شاگردان ولدینگ گیزی را عملی نمایند .

۴- نواقص کار شاگردان توسط معلم برطرف گردد .

مواد: ۲۸۸ سانتی متر مربع چادر آیرن ۱۹ کیچ ، ۲۰۰ گرام پودر اکسیجن ، ۲ سیخ برنجی و گاز استلین + گاز اکسیجن .

معیار: معلم در پایان نیم روز قطعات ساخته شده از سوی شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

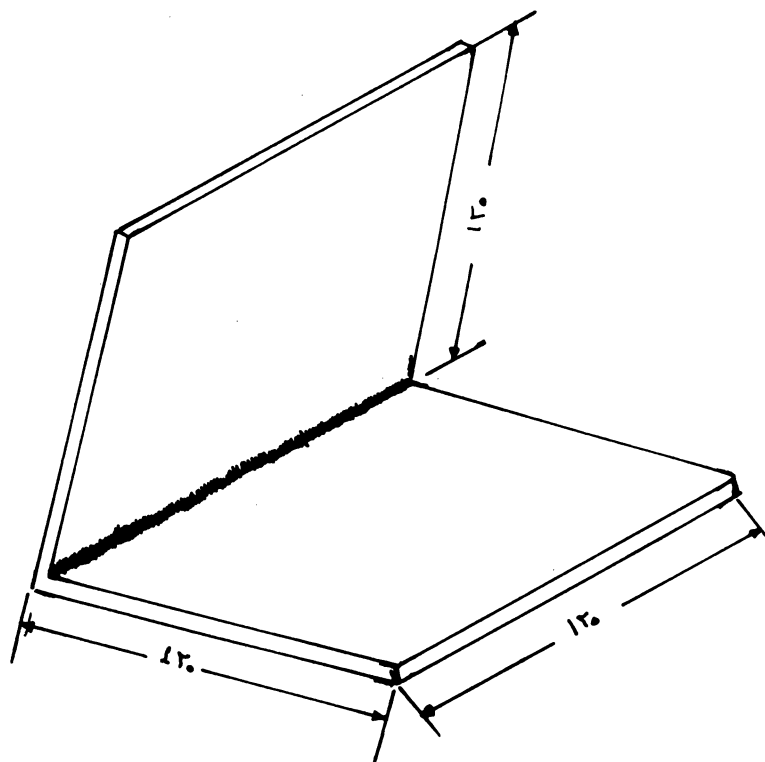

ولدينگ كاري گيسي :

هدف:

در طول يك روز شاگردان خواهند توانست تا قطعات كار خود را اكسيجن نمايند .

طرز العمل:

۱- از سوي معلم در مورد اين نوع ولدينگ كاري براي شاگردان تشریح داده شود .

۲- معلم اين نوع ولدينگ كاري را عملاً انجام دهد .

۳- سپس شاگردان خود اين نوع ولدينگ كاري را عملی نمايند .

۴- معلم اشتباهات شاگردان را رفع نمايد .

مواد:


۲۵۲ ساتي متر مربع چادر آيرن ۱۹ گيج ، ۲۰۰ گرام پودر اكسيجن (فلکس)

۲ سيخ برنجی و گاز استلين + گاز اكسيجن .

معیار:

معلم در پايان يك روز قطعات ساخته شده شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .


رسم:

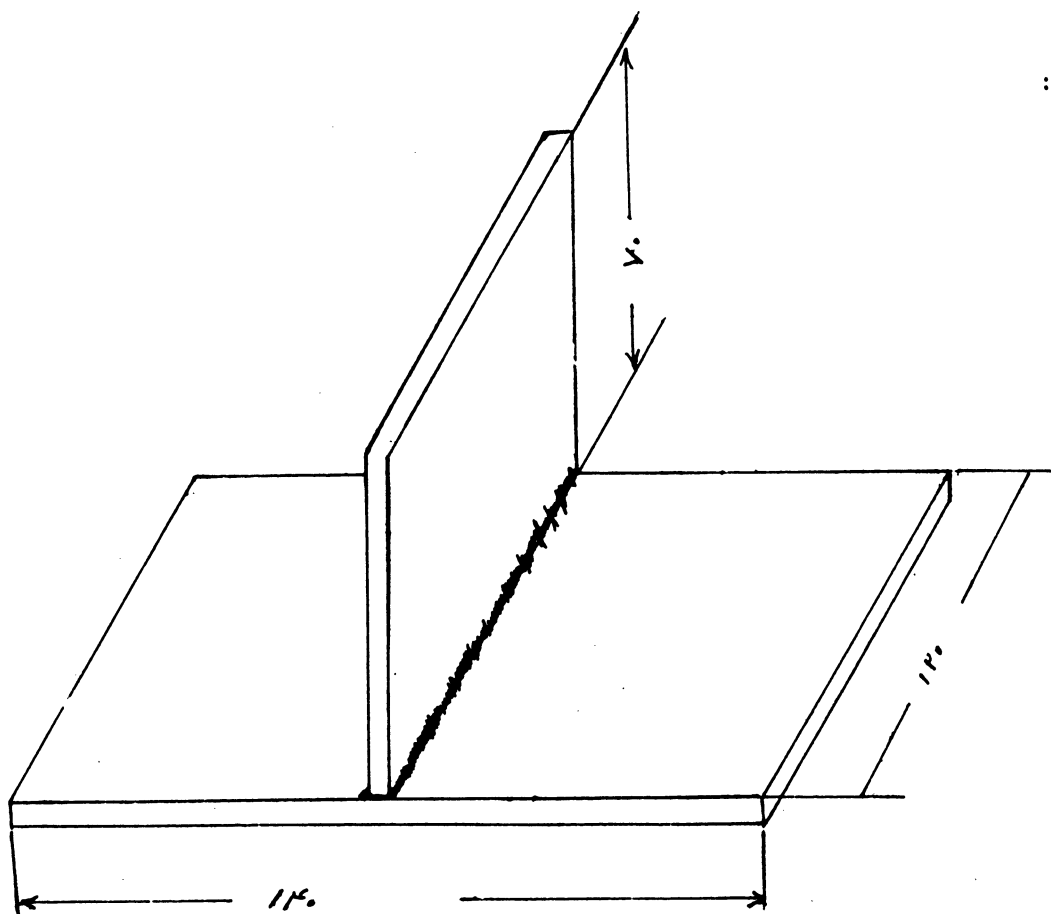

طرز ساختن لوته :

- هدف: در طول چهار روز شاگردان خواهند توانست تا ساختن لوته را فرا گیرند .
- طرز العمل:
- ۱- معلم بكمك درسهای گذشته در مورد ساختن لوته برای شاگردان تشریح دهد.
 - ۲- شاگردان خود عملاً به ساختن لوته بپردازند .
 - ۳- معلم اشتباهات شاگردان را اصلاح نماید .
- مواد: ۸۲۴ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۲۰۰ گرم ورنش ، ۲۰۰ گرم ریبت و ۲۰۰ گرم چاك متی (پودر سفید) .
- معیار: معلم در پایان روز چهارم قطعات ساخته شده شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .


رسم:

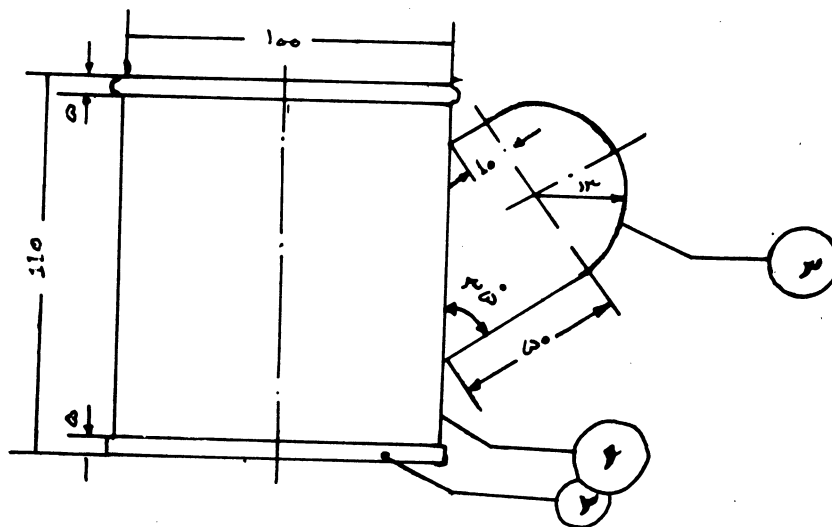

طرز ساختن نل بخاری :

- هدف: در طول دو روز شاگردان قادر خواهند گشت تا نل بخاری را بسازند .
- طرز العمل:
- ۱- معلم بکمک درسهای گذشته ساختن نل بخاری را برای شاگردان تشریح کند.
 - ۲- شاگردان خود نل بخاری را بسازند
 - ۳- اشتباهات شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .
- مواد: ۲۷۰۰ سانتی متر مربع چادر جی ای ۲۸ کیچ و ۱۰۰ کرام ربیت .
- معیار: معلم در پایان روز دوم نل های بخاری ساخته شده توسط شاگردان را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد .


رسم:

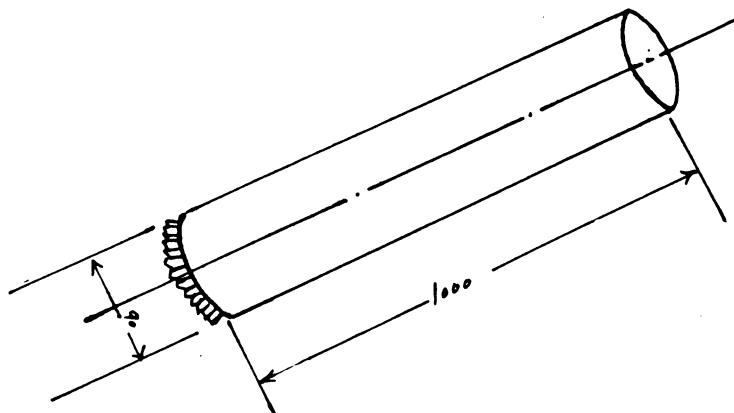


طریقه رسم نمودن شکل باز شده :

اگر قطعه ای داشته باشیم که گرد باشد مانند نل بخاری ، رسم آن به ترتیب ذیل صورت میگیرد :
ابتدا باید از روی قطر قطعه محیط آن پیدا شود (محیط مساوی است به قطر \times پای) . قیمت پای ۲۲/۷ یا ۳،۱۴ میباشد .

سپس عرض محیط معلوم میگردد و طول آن به اندازه طول نل مذکور انتخاب میشود . لازم به یادآوری است که اندازه برای دبل پیچ باید در نظر گرفته شود .

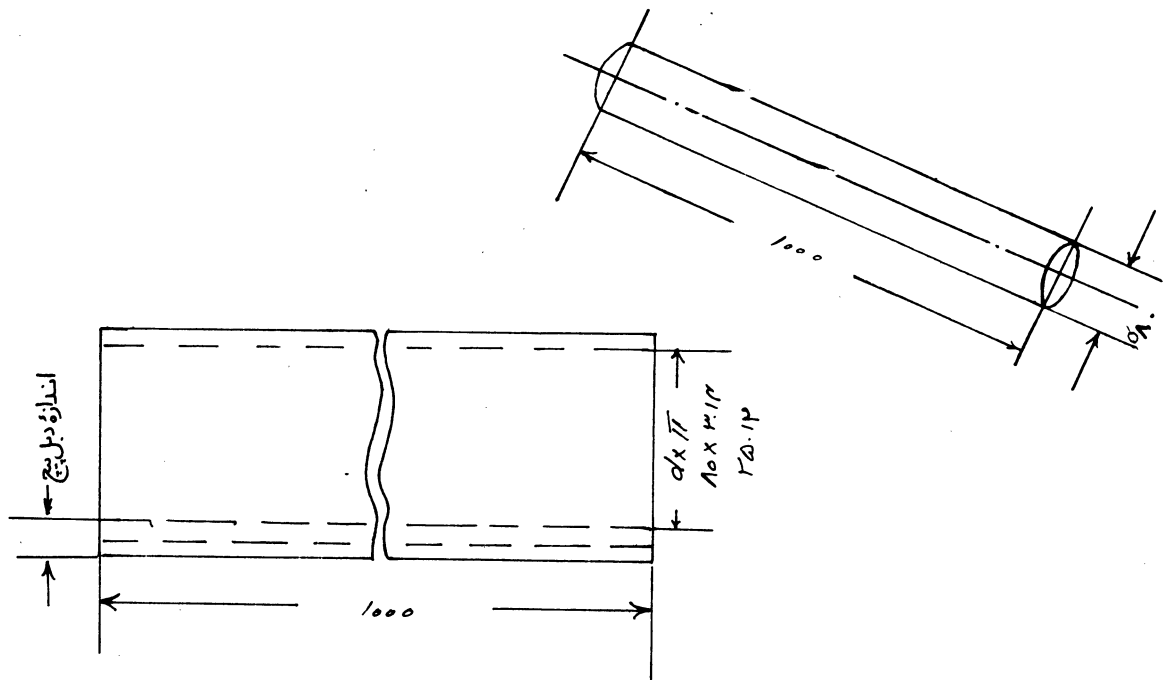

دایره : دایره به سطحی گفته میشود که تمام فاصله های آن از مرکز تا محیط مساوی باشند .

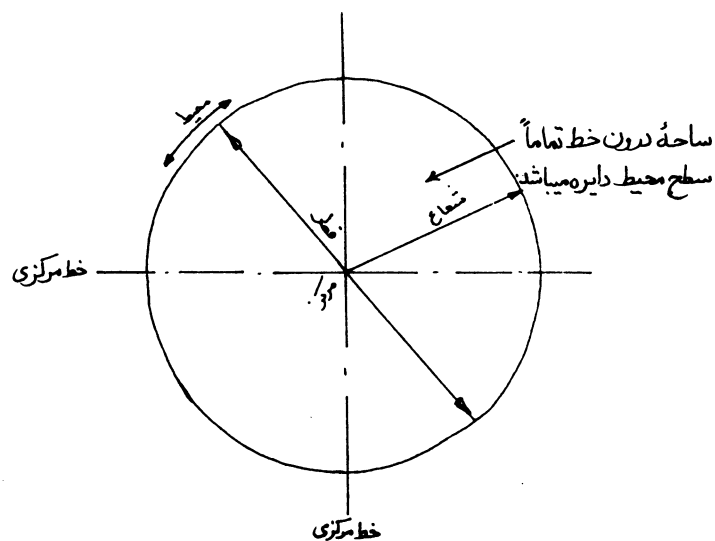

قیمت پای = ۳،۱۴

جواب شماره ۱۲

ساختن زانوخم با زاویه ۹۰ درجه :

هدف: در طول دو روز شاگردان قادر خواهند شد تا نل زانوخم را با زاویه ۹۰ درجه

بسازند .

طرز العمل: ۱- معلم بکمک درسهای گذشته در مورد ساختن نل زانوخم به شاگردان معلومات

ارائه کند .

۲- سپس شاگردان به ساختن نل زانوخم بپردازند .


۳- معلم اشتباهات شاگردان را اصلاح نماید .

مواد: ۱۵۰۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۸ کیچ و ۲۰۰ کرام ربیت .

معیار: معلم در پایان روز دوم نل های زانوخم ساخته شده توسط شاگردان را ملاحظه و

بررسی نماید .

رسم:

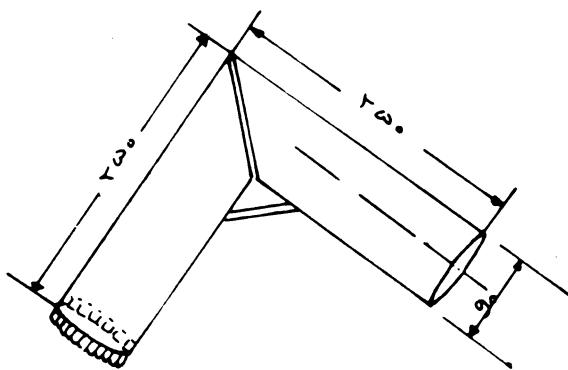

طرز العمل: ۱- از سوی معلم در مورد قیف لبه دار بكمك درسهای گذشته برای شاگردان

۲- سپس شاگردان به ساختن قیف لبه دار پردازند .


۲- نواقص کار شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .

مواد: ۱۹۳۲ سانتي متر مربع چادر جي آي ۲۶ گيج ، ۲۰۰ گرام مواد ليم ، ۲۰۰ گرام

نوشار ، ۱/۱۶ لیتر تیزاب مشبوع و ۲۰۰ گرام ریت .

معیار: معلم در پایان روز سوم قیف های ساخته شده شاگردان را بررسی نماید .

رسم:

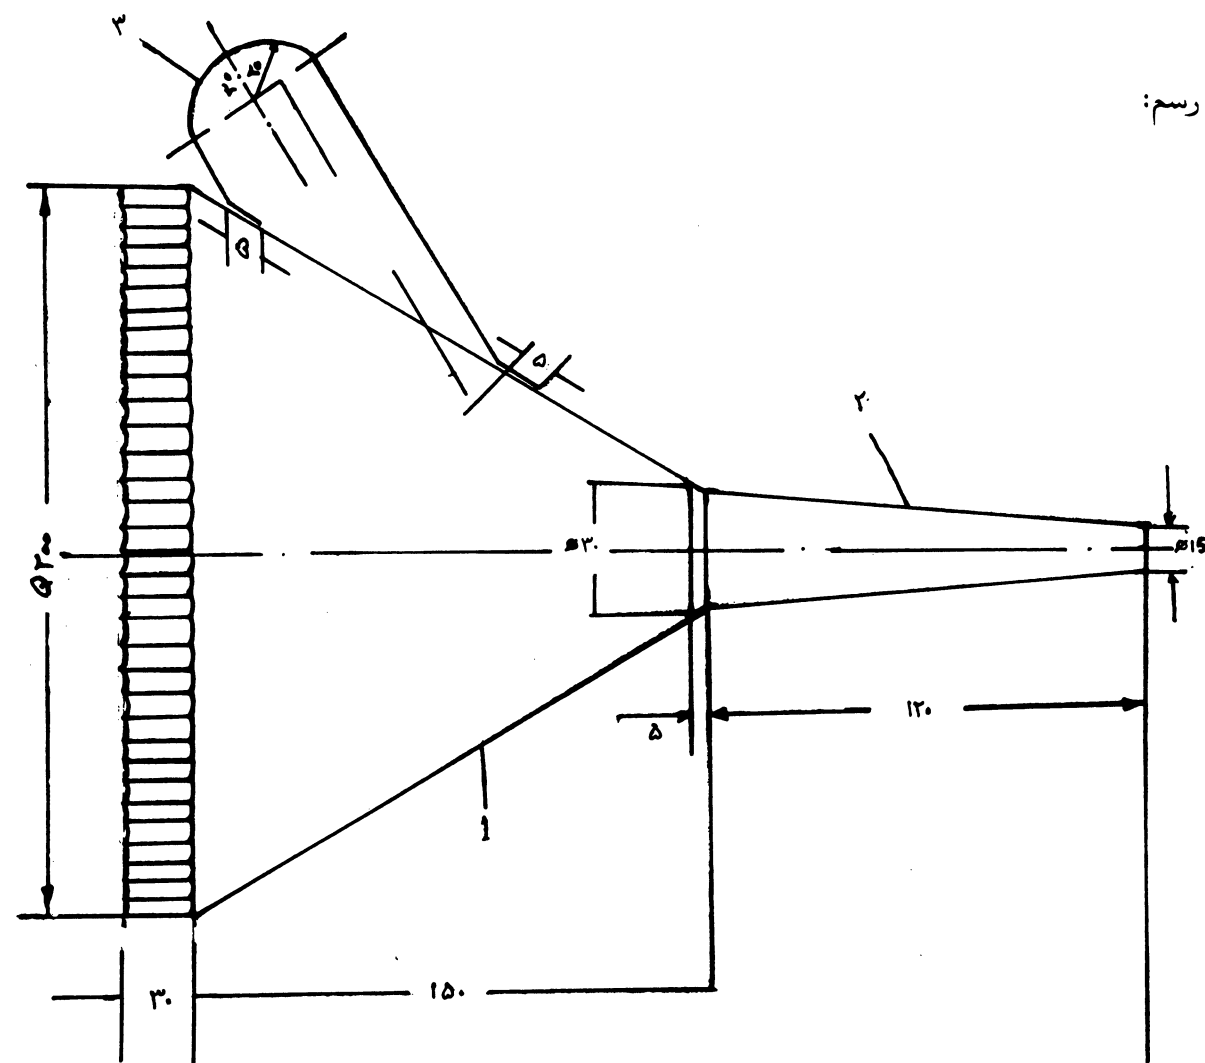

ساختن پتنوس بخاری :

هدف:

در طول شش روز شاگردان قادر به ساختن پتنوس بخاری خواهند شد .

طرز العمل:

۱- معلم طرز ساختن پتنوس بخاری را برای شاگردان تشریح کند .

۲- سپس شاگردان جهت ساختن پتنوس بخاری وارد عمل شوند .

۳- معلم اشتباهات شاگردان را به آنان گوشزد نماید .

مواد:

۲۱۰۰ سانتی متر مربع چادر جی ای ۲۶ کیچ ، ۲۰۰ کرام ربیت و ۱۷۶ سانتی


متر وایر که قطر آن ۲ ملی متر باشد .

معیار:

در پایان روز ششم معلم پتنوس هانی را که شاگردان ساخته اند بررسی نموده

کار آنان را ارزیابی کند .

رسم:

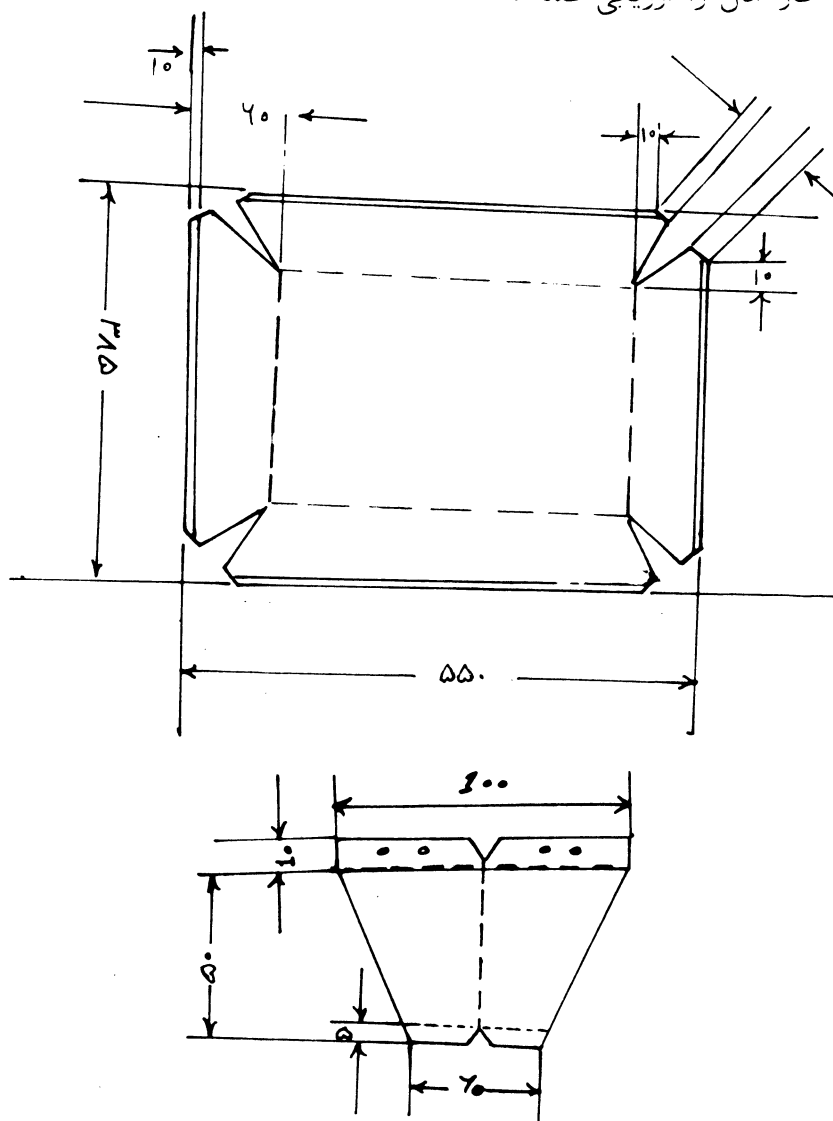

ساختن تب :

هدف:

طرز العمل:

مواد:

معیار:

رسم:

در طول شش روز شاگردان خواهند توانست تا ساختن تب را بیاموزند .

۱- ساختن تب بكمك درسهای گذشته برای شاگردان تشریح گردد .

۲- سپس شاگردان به ساختن تب دست یازند .


۳- نواقص کار آنان توسط معلم برطرف گردد .

۸۰۷۷ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۲۰۰ گرم ریت ، ۱۵۷ سانتی

متر وایر که دارای قطر ۲ ملی متر باشد ، ۲۰۰ گرم ورنش و ۲۰۰ گرم چاك

متی .

در پایان روز ششم کار شاگردان در ساختن تب توسط معلم ارزیابی گردد .

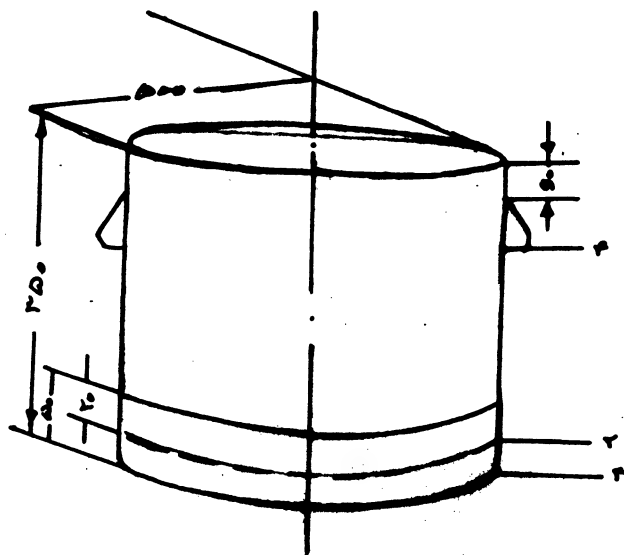

ساختن سطل :

هدف:

طرز العمل:

در مدت پنج روز شاگردان قادر به ساختن سطل خواهند شد .
۱- بكمك درسهای گذشته از سوی معلم طرز ساختن سطل برای شاگردان تشریح گردد .

۲- شاگردان خود عملاً به ساختن سطل اقدام نمایند .

۳- معلم نواقص کار آنان را برطرف کند .


مواد:

۲۲۱۵ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۴۱۵ سانتی متر مربع چادر جی آی ۱۹ گیج ، ۱۰۲ سانتی متر وایر جی آی که دارای قطر ۲ ملی متر باشد ، ۶۰ سانتی متر وایر آیرن (سیخ گول) که دارای قطر ۸ ملی متر باشد ، ۲۰۰ گرام ریت ، ۲۰۰ گرام ورنش و ۲۰۰ گرام چاك متی .

معیار:

در پایان روز پنجم معلم ، کار شاگردان را در ساختن سطل ارزیابی کند .

رسم:

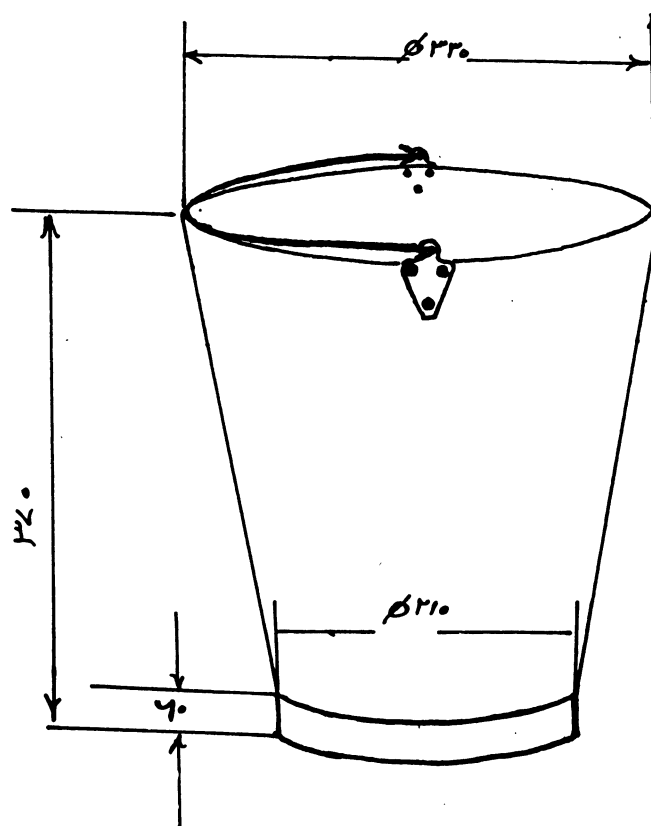

ساختن آفتابه :

هدف:


طرز العمل:

مواد:

معیار:

رسم:

- در طول شش روز شاگردان قادر خواهند شد تا آفتابه را بسازند .
- ۱- از سوی معلم بكمك درسهای گذشته ساختن آفتابه برای شاگردان تشریح شود .
 - ۲- سپس شاگردان به ساختن آفتابه اقدام نمایند .
 - ۳- معلم آنان را متوجه اشتباهات شان بکند .
- ۱۵۰۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۲۵۰ گرم مواد لیم ، ۲۰۰ گرم ربیت ، ۱۰۰ گرم ورنش و ۱۰۰ گرم چاک متی .
- در پایان روز ششم آفتابه های ساخته شده از سوی شاگردان توسط معلم مورد آزمایش قرار گیرند .

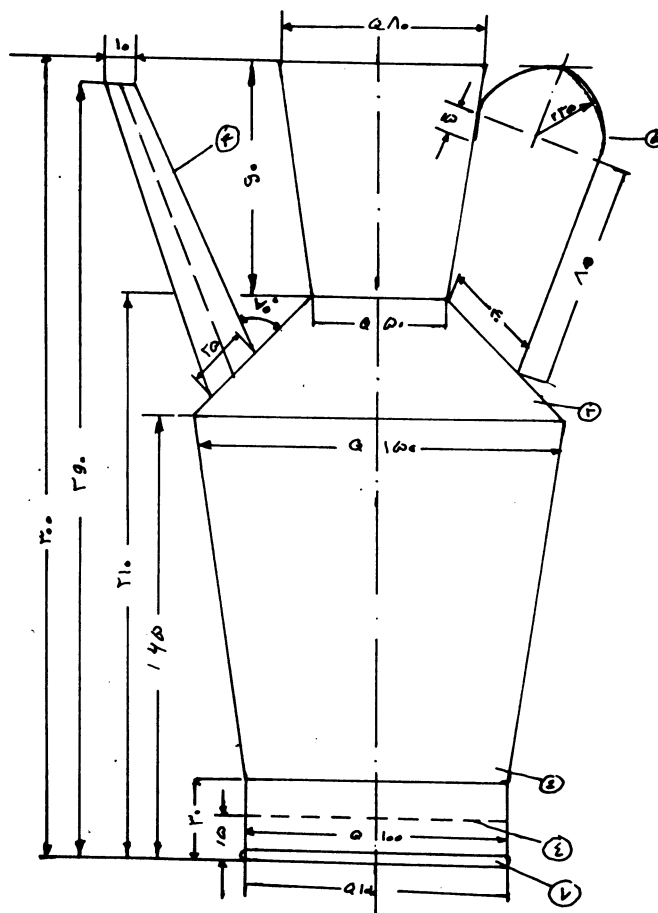

جواب شماره ۲۰

ساختن بخاری ذغال سنگ یا گوتکه های چوب :

هدف:

در طول شش روز شاگردان خواهند توانست بخاری ذغال سنگ را بسازند .

طرز العمل:

۱- معلم بكمك درسهای گذشته چگونگی ساختن بخاری را برای شاگردان تشریح نماید .

۲- شاگردان به ساختن بخاری اقدام نمایند .

۳- اشتباهات شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .

مواد:


۸۵۰۰ سانتی متر مربع چادر آیرن ۲۶ گیج ، ۲۵۰۰ گرام اقسام مختلف ریبت و

۱۸ سانتی متر سیخ گول که دارای قطر ۸ ملی متر باشد .

معیار:

معلم در پایان روز ششم بخاری های ساخته شده توسط شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

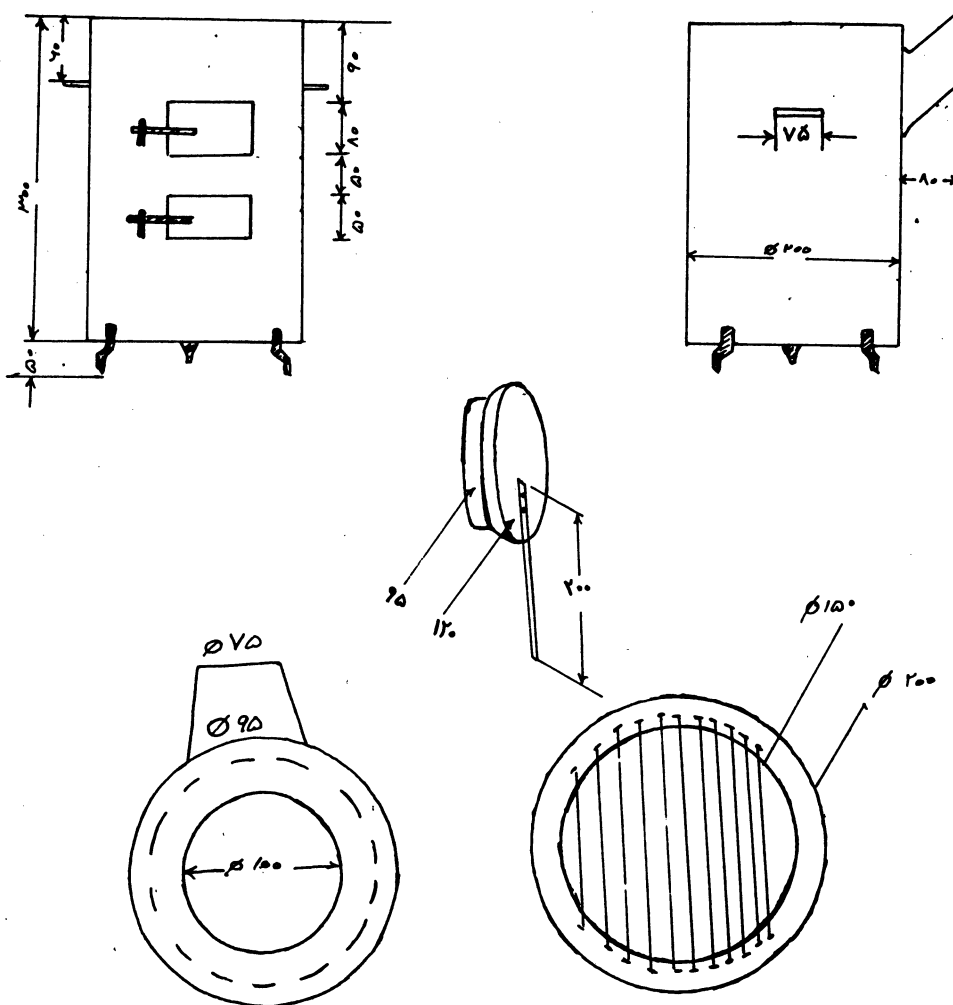

ساختن کوت بند :

هدف:

در طول شش روز شاگردان قادر به ساختن کوت بند خواهند شد .

طرز العمل:

۱- معلم با توجه به درسهای گذشته طرز ساختن کوت بند را برای شاگردان

تشریح نماید .

۲- سپس شاگردان به ساختن کوت بند اقدام کنند .

۳- در پایان معلم شاگردان را متوجه اشتباهات شان بکند .

مواد:

۲۱۰ سانتی متر ($2\frac{1}{4}$) پایپ چهار رخ آیرن ، ۵۰ سانتی متر سیخ گول که

دارای قطر ۶ ملی متر باشد ، ۲۰۰ سانتی متر وایر جی آی که ۲ ملی متر قطر


داشته باشد ، ۲ عدد راد برنجی و ۲۰۰ گرم پودر اکسیجن .

معیار:

در پایان روز ششم معلم کوت بند های ساخته شده از سوی شاگردان را مورد

آزمایش و بررسی قرار دهد .


رسم:

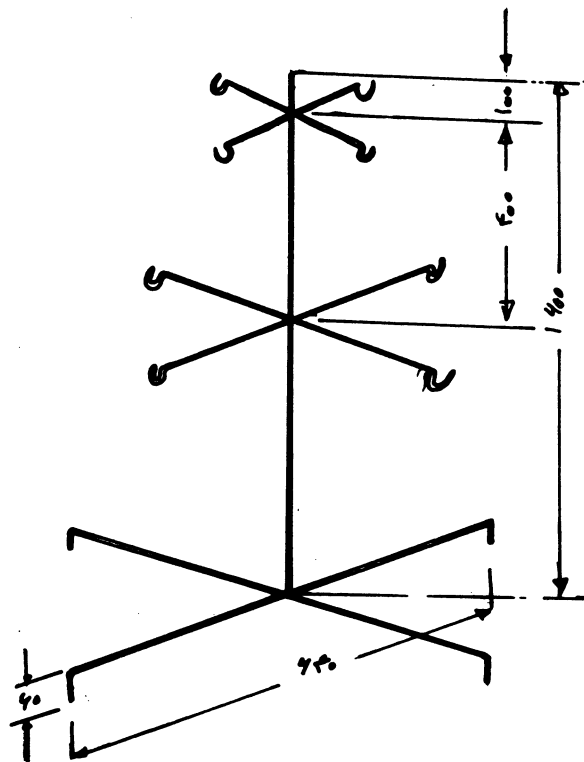

ساختن آب پاش :

- هدف: در طول شش روز شاگردان قادر به ساختن آب پاش خواهند شد .
- طرز العمل: ۱- معلم به کمک درسهای گذشته در مورد آب پاش برای شاگردان معلومات ارائه دهد .
- ۲- شاگردان جهت ساختن آب پاش تلاش نمایند .
- ۳- نواقص کار شاگردان توسط معلم رفع گردد .
- مواد: ۵۵۰۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۲۰۰ گرم ریت ، ۲۰۰ گرم لیم ، ۱/۱۶ قسمت بلاک نوشادر ، ۱/۱۶ لیتر تیزاب مشبوع ، ۲۰۰ گرم ورنش و ۲۰۰ گرم چاک متی .
- معیار: معلم در پایان روز ششم آب پاش ساخته شده از سوی شاگردان را مورد آزمایش و بازدید قرار دهد .

رسم:

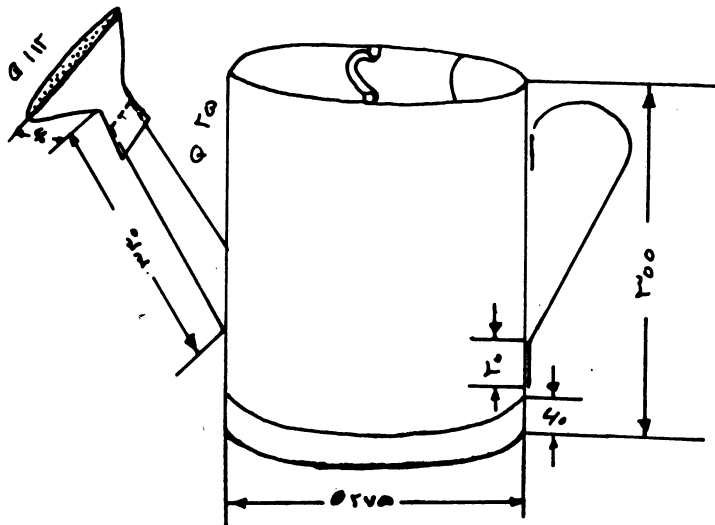

شعاع : فاصله بین دایره و مرکز را شعاع میگویند .

محیط = قطر x پای

قطر = شعاع x ۲

قطر = محیط ÷ پای

مساحت = $\frac{\text{قطر} \times \text{پای}}{۴}$


پای = ۲۲/۷ یا ۳.۱۴

زاویه : به کنجی گفته میشود که از دو نیم خط بدست آمده باشد و بر سه نوع میباشد :

۱- زاویه حاده که از ۹۰ درجه کمتر میباشد .

۲- زاویه قائمه که ۹۰ درجه میباشد .

۳- زاویه منفرجه که از ۹۰ درجه بیشتر میباشد .

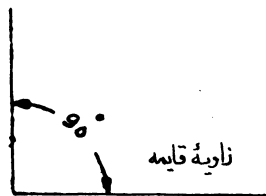

متر : واحد طول است و :

۱ متر = ۱۰۰۰ ملی متر

۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر

۱ متر = ۱۰ دیسی متر

اجزای متر : دیسی متر ، سانتی متر و ملی متر .

اضعاف متر : دیکامتر ، هکتومتر و کیلومتر .

همچنین :

۱ فوت = ۱۲ اینچ

۱ اینچ = ۲۵.۴ ملی متر

ساختن بخاری آبدان دار :

هدف: در طول ده روز شاگردان خواهند توانست تا ساختن بخاری آبدان دار را

بیاموزند .

طرز العمل: ۱- از سوی معلم چگونگی ساختن بخاری آبدان دار برای شاگردان تشریح گردد.

۲- سپس شاگردان به ساختن بخاری آبدان دار اقدام نمایند .

۳- معلم اشتباهات شاگردان را اصلاح کند .

مواد: ۶۰۰۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیج ، ۸۰۰۰ سانتی متر مربع چادر


آیرن ۲۶ گیج ، یک عدد شیردان ۱/۲ ، ۲۵۰ گرم مواد لیم ، ۲۰۰ گرم نوشادر

و ۱/۸ لیتر تیزاب مشبوع .

معیار: در پایان روز دهم معلم بخاری آبدان دار ساخته شده از سوی شاگردان را مورد

آزمایش قرار دهد .

رسم:

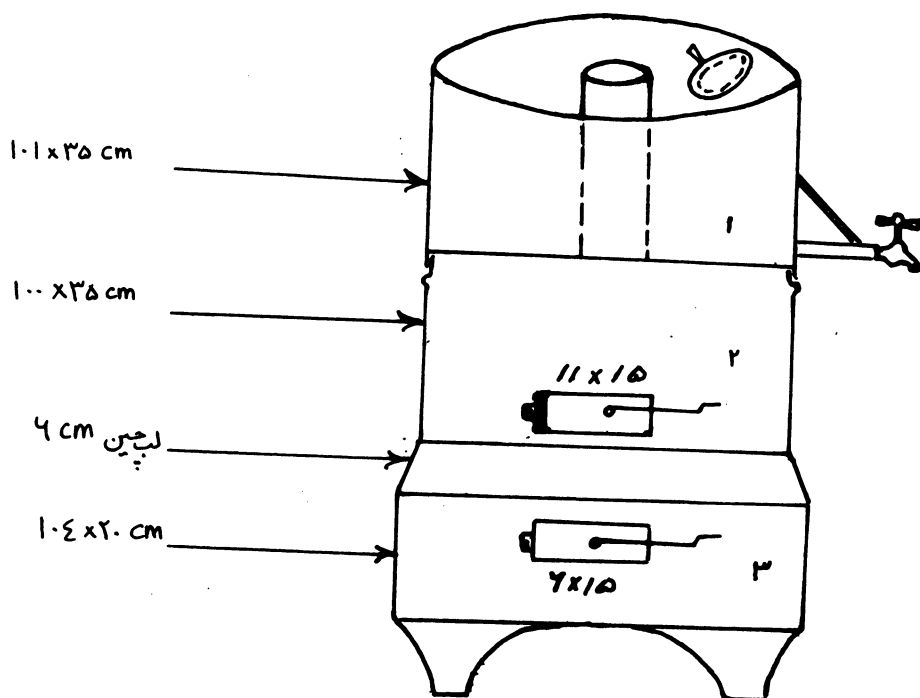

ساختن اشتوپ :

هدف:

در طول ده روز شاگردان قادر به ساختن اشتوپ خواهند شد .

طرز العمل:

۱- طرز ساختن اشتوپ بكمك درسهای گذشته برای شاگردان تشریح گردد .

۲- سپس شاگردان به ساختن اشتوپ اقدام کنند .

۳- اشتباهات آنان از سوی معلم برطرف گردد .

مواد:

۲۲۵ سانتی متر سیخ کول که دارای قطر ۶ ملی متر باشد ، ۱۵۰۰ سانتی متر

مربع چادر آیرن ۲۶ گیج ، يك عدد ماشین اشتوپ شماره ۲ ، يك عدد پمپ

تكمیل ، يك عدد سامی ماشین ، يك عدد سامی هوا ، يك عدد سرپوش ، ۵


عدد راد اكسیجن ، ۲۰۰ گرام پودر اكسیجن و ۱/۲ قسمت بوتل رنگ المونیمی .

معیار:

اشتوپ ساخته شده توسط شاگردان در پایان روز دهم از سوی معلم آزمایش

گردد .


رسم:

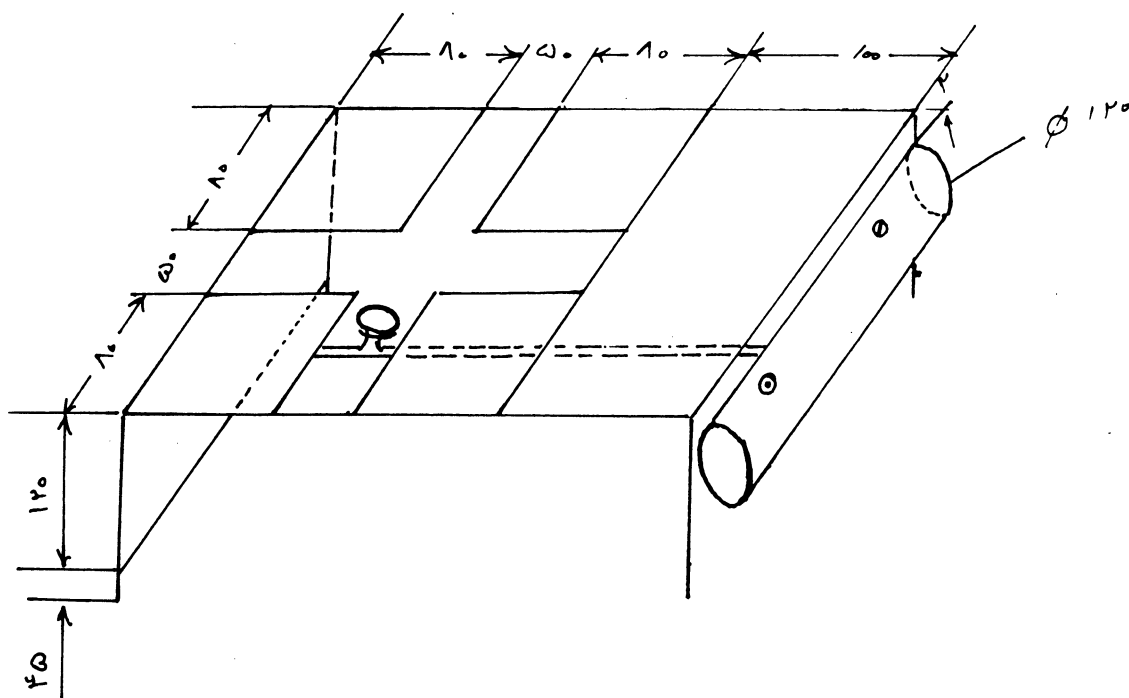

ساختن صندوقچه :

- هدف: در طول چهار روز شاگردان قادر به ساختن صندوقچه خواهند شد .
- طرز العمل: ۱- معلم ساختن صندوقچه را عملاً در مقابل شاگردان انجام دهد .
 ۲- معلم طرز ساختن صندوقچه را برای شاگردان تشریح کند .
 ۳- سپس شاگردان به ساختن صندوقچه اقدام ورزند .
 ۴- نواقص کار شاگردان توسط معلم اصلاح گردد .
- مواد: چادر رنگه ۲۶ گیج ، وایر دارای قطر ۲ ملی متر ، يك عدد زلفی و يك عدد دستگیر .
- معیار: معلم در پایان روز چهارم صندوقچه ساخته شده توسط شاگردان را مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

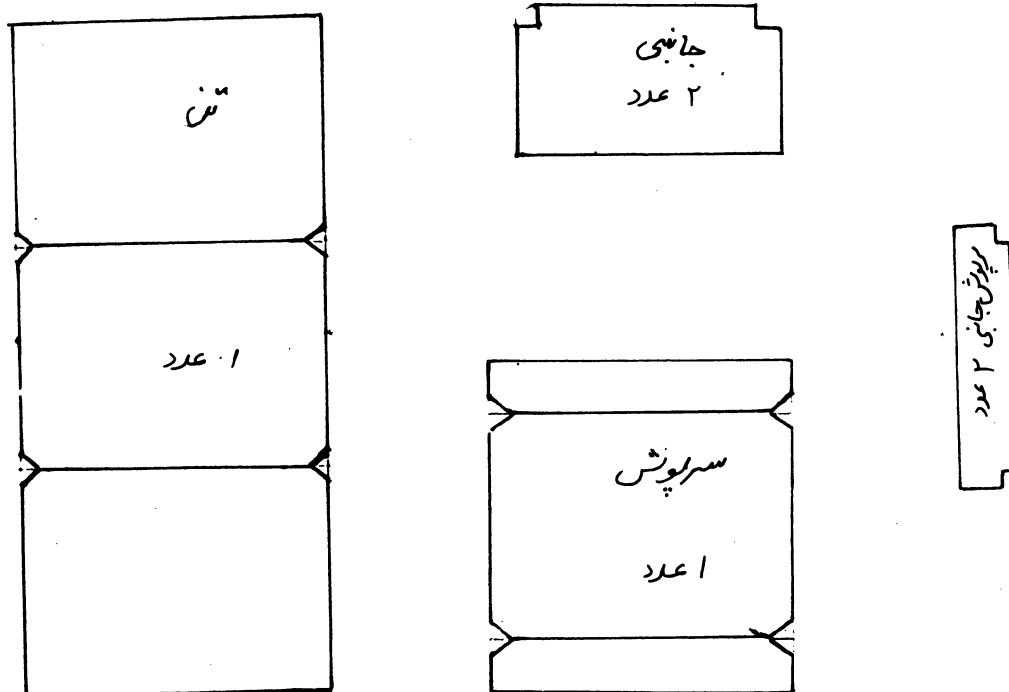

ساختن صندوق (بکس) :

هدف:

در طول ده روز شاگردان قادر خواهند شد تا صندوق (بکس) را بسازند .

طرز العمل:

۱- به شاگردان در مورد ساختن بکس بکمک درسهای گذشته تشریح داده شود .

۲- شاگردان کار ساختن بکس را آغاز نمایند .

۳- معلم اشتباهات آنان را اصلاح کند .

مواد:

۲۲۰۰۰ سانتی متر مربع چادر رنگه ۲۶ گیج ، يك عدد زلفی ، سه عدد دستگیر ،


۲۵۰ گرم رنیت ، ۲۷۰ سانتی متر وایر دارای قطر ۲ ملی متر و چهار عدد کج .

معیار:

معلم میتواند در پایان روز دهم بکس ساخته شده توسط شاگردان را مورد

آزمایش قرار دهد .

رسم:

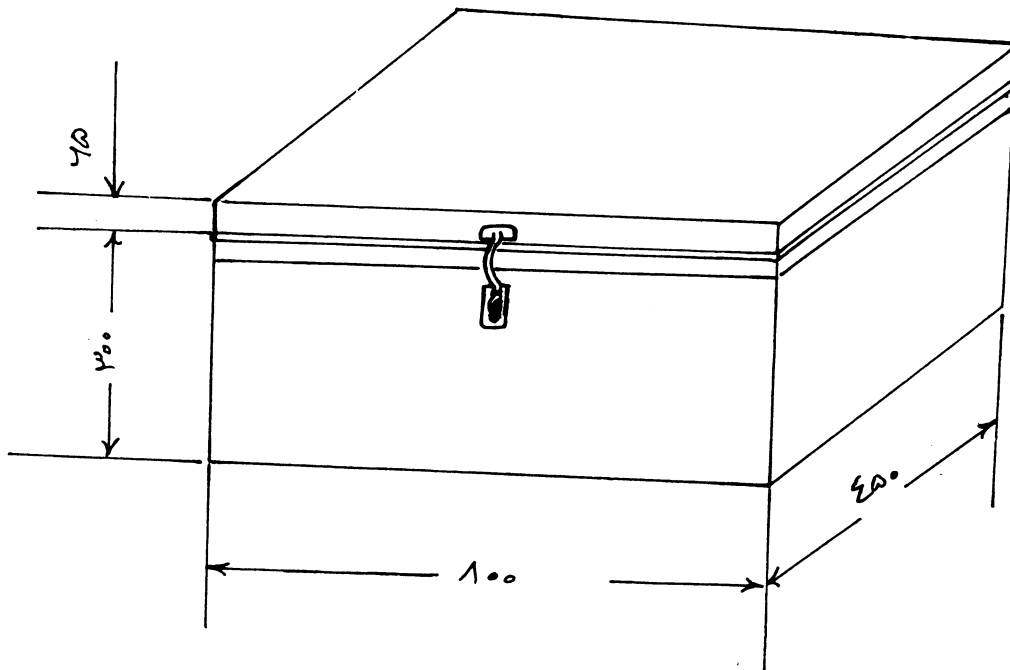

هدف:

در طول شش روز شاگردان قادر به ساختن سند فلتز خواهند شد .

طرز العمل:

۱- در مورد ساختن سند فلتز بكمك درسهای گذشته از سوی معلم برای شاگردان تشریح داده شود .

۲- سند فلتز توسط شاگردان ساخته شود .

۲- اشتباهات آنان توسط معلم گرفته شود .


مواد:

۲۵۰۰۰ سانتی متر مربع چادر جی آی ۲۶ گیچ ، ۱۸۵ سانتی متر وایر جی آی دارای قطر ۲ ملی متر ، يك عدد شیردان ۱/۲ ، يك عدد زلفی كوچك ، ۲۵۰ گرام مواد لیم و ۲۰۰ گرام نوشادر .

معیار:

معلم میتواند در پایان روز ششم سند فلتز ساخته شده توسط شاگردان را مورد بررسی و آزمایش قرار دهد .

رسم:

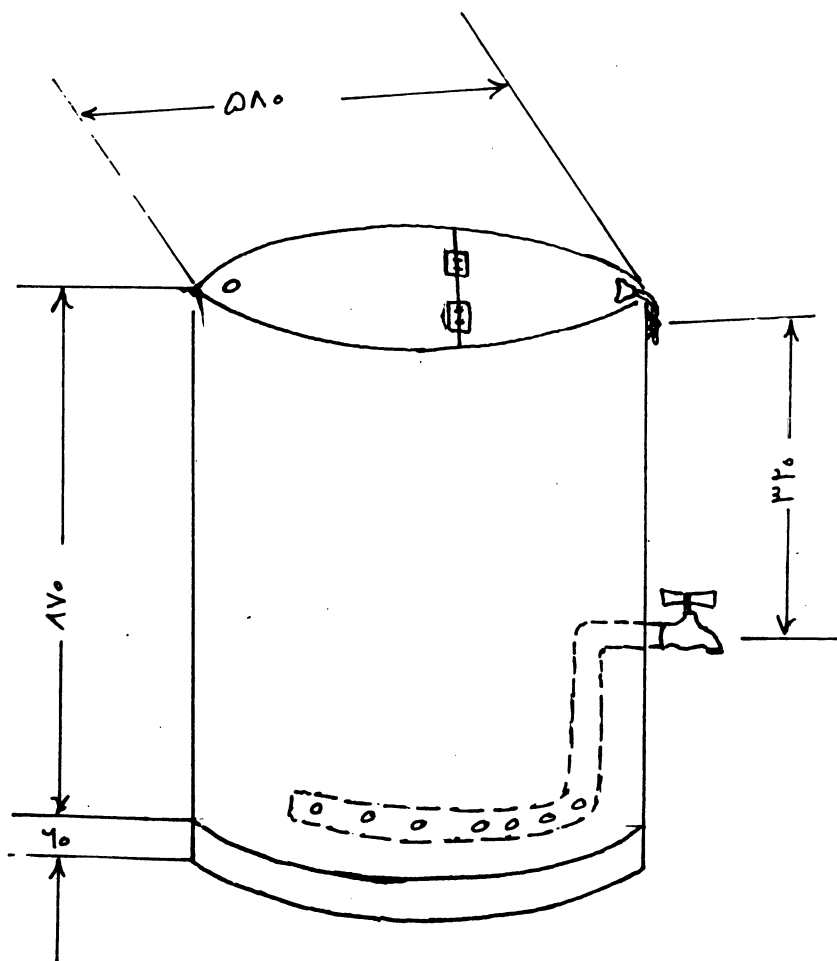

ساختن چوکی (ستول) :

هدف: در طول سه روز شاگردان طرز ساختن چوکی (ستول) را فرا خواهند گرفت .

طرز العمل: ۱- طرز ساختن چوکی برای شاگردان تشریح داده شود .

۲- شاگردان خود به ساختن آن اقدام نمایند .

۳- معلم اشتباهات آنان را اصلاح کند .

مواد: ۲۸۰ سانتی متر پایپ چهار رخ آیرن دار $2\frac{1}{4}$ ، ۲۷۰۰ سانتی متر مکعب چوب


جلفوزه ، ۳ عدد سیخ برنجی ، ۲۰۰ گرم پودر اکسیجن (استلین + اکسیجن)

و چهار عدد چوب پیچ (۱،۵) .

معیار: معلم میتواند در پایان روز سوم چوکی (ستول) ساخته شده را مورد آزمایش

قرار دهد .

رسم:

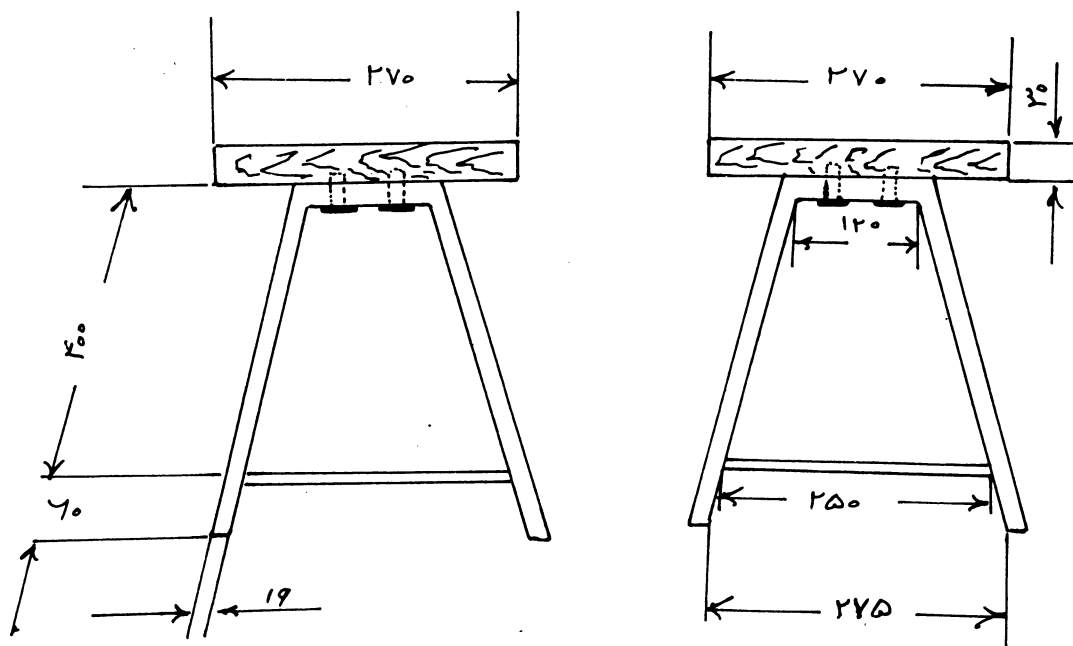

جاب شماره ۲۰

ساختن بخاری سطلی :

هدف: در طول چهار روز شاگردان میتوانند طرز ساختن بخاری سطلی را بیاموزند .

طرز العمل: ۱- از سوی معلم ابتدا بخاری سطلی برای شاگردان تشریح شود .

۲- سپس شاگردان به ساختن بخاری سطلی اقدام نمایند .


۳- معلم اشتباهات آنان را بگیرد .

مواد: ۸۰۰۰ سانتی متر مربع چادر آیرن و ۲۰۰ گرم ریت .

معیار: در پایان روز چهارم معلم میتواند تا بخاری سطلی ساخته شده توسط شاگردان را

مورد آزمایش قرار دهد .

رسم:

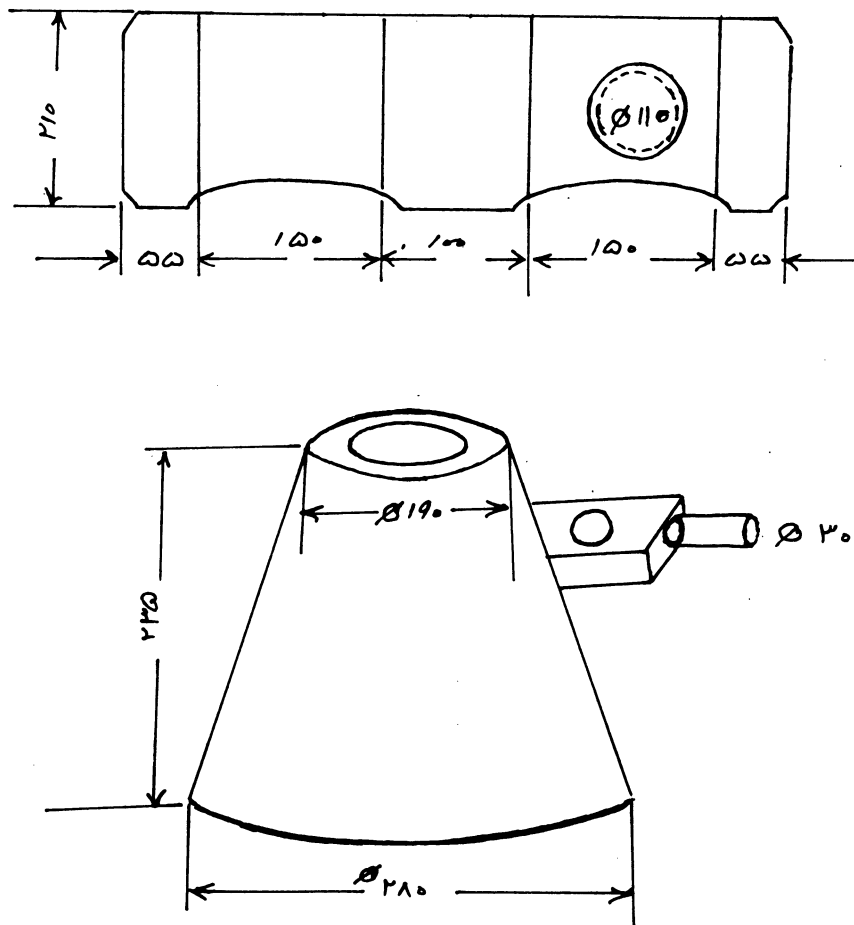

توسط : عبدالاحد
سی ، آر ، اس - پاکستان پروگرام
by: Abdul Ahad,
CRS Pakistan Program

معلومات ضروری در رابطه با بخش ریاضی :

۱- جمع : یکجا نمودن چند عدد همجنس را جمع میگویند .

مثال : ۴ گوسفند + ۴ گوسفند = ۸ گوسفند

$$\begin{array}{r} \text{قلم} \quad 981 \\ + \\ \text{قلم} \quad 417 \\ \hline 1398 \text{ حاصل جمع} \end{array}$$

تمرین :

$$(1) \quad 9 + 4 = ?$$

$$(2) \quad 11 + 7 = ?$$

$$(3) \quad 7 + 18 = ?$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad 9476 \\ + \\ \hline 1467 \\ ? \end{array} \quad \begin{array}{r} (5) \quad 4689 \\ + \\ \hline 647 \\ ? \end{array} \quad \begin{array}{r} (6) \quad 9000 \\ + \\ \hline 87 \\ ? \end{array} \quad \begin{array}{r} (7) \quad 6001 \\ + \\ \hline 7450 \\ ? \end{array}$$

۲- تفریق : عبارت است از کم نمودن اعداد یا اقلام کم از اعداد یا اقلام زیاد . اما اقلام مذکور باید همجنس باشند .

مثال : ۵ قلم - ۲ قلم = ۲ قلم

یا ۵۴۶ مفروق

$$\begin{array}{r} 212 \text{ مفروق منه} \\ \hline \end{array}$$

۳۲۴ حاصل تفریق

تمرین :

$$(1) \quad 18 - 7 = ? \quad (2) \quad 6 - 4 = ? \quad (3) \quad 894 - 1 = ? \quad (4) \quad 48 - 7 = ?$$

$$(5) \quad 22 - 14 = ? \quad (6) \quad 81 - 9 = ? \quad (7) \quad 4 - 2 = ? \quad (8) \quad 546 - 40 = ?$$

$$(9) \quad 407 - 148 = ? \quad (10) \quad 276 - 1000 = ?$$

۲- ضرب : طریقه ساده و کوتاه جمع را ضرب میگویند .

مثال : ۲ گوسفند ، ۲ گوسفند ، ۲ گوسفند

از آنجائی که هر سه قلم ، گوسفند میباشند پس اگر آنها را باهم جمع نمائیم ، میشود که :

$$6 = 2 + 2 + 2$$

در قانون ضرب عملیه فوق چنین اجرا میشود :

$$6 = 2 \times 3$$

همچنین : علامت ضرب \times ۸ مضروب

$$\begin{array}{r} 24 \times 71 \\ \hline 24 \end{array}$$

۲ مضروب فیه
۱۶ حاصل ضرب

$$\begin{array}{r} 168 \\ \hline 1704 \end{array}$$

تمرین :

$$x \ 7896$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \hline ? \end{array}$$

$$x \ 196$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline ? \end{array}$$

$$? = 8 \times 2$$

$$? = 14 \times 2$$

$$? = 7 \times 1$$

۴- تقسیم : تقسیم نمودن يك شئی را بر چند قسمت مساوی تقسیم میگویند .

مثال اول : $4 = 2 \div 8$

در این مثال : ۸ مقسوم ، ۲ مقسوم علیه و ۴ خارج قسمت یا حاصل تقسیم میباشد .

مثال دوم :

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 2} \\ 6 \overline{) 2} \\ \hline \end{array}$$

۱ باقی

تمرین :

$$(1) \quad ? = 4 \div 17 \quad (2) \quad ? = 7 \div 9 \quad (3) \quad ? = 1 \div 4 \quad (4) \quad ? = 5 \div 10$$

$$(5) \quad 104 \overline{) 2} \quad (6) \quad 946 \overline{) 2} \quad (7) \quad 516 \overline{) 9}$$

معلومات عمومی در رابطه با حلبی سازی

قیچی کاری

قیچی کاری عبارت از طریقه ای میباشد که توسط آن حلبی بدون جدا نمودن براده قطع میگردد .
در این طریقه حلبی در دهان قیچی داده میشود و توسط فشار دست یا فشار ماشین قطع میگردد .
حلبی نازک که ضخامت آن از (۰,۱) تا (۱,۵) ملی متر باشد ، توسط قیچی کاری دست بریده شده میتواند .

اگر دهان قیچی در هنگام قیچی کاری از (۱۵) تا (۲۵) درجه باشد ، قیچی خوب کار میکند و چنانچه دهان قیچی از اندازه یاد شده بزرگتر شود ، حلبی را خواهد جوئید . همچنین هر مقدار که حلبی به نقطه دورانی قیچی نزدیکتر باشد ، به همان اندازه عمل قیچی کاری به آسانی انجام میشود .
زاویه تیغ های قیچی : زاویه پانه از (۷۵) تا (۸۲) درجه ، زاویه براده از (۲) تا (۳) درجه و زاویه آزاد از (۲) تا (۳) درجه .

برخی از اقسام قیچی کاری : قیچی کاری مستقیم یا قیچی کاری زاویه دار ، قیچی کاری قوسی ، قیچی کاری برای سوراخ نمودن و قیچی کاری برای قطع نمودن .

اگر در هنگام قیچی کاری با مشکلی برخورد نمودیم ، باید علت یا علل آنرا بدانیم و اینک به برخی از نواقصی که ممکن است در جریان قیچی کاری پدید آیند ، اشاره میشود :

۱- اگر عمل برش به درستی انجام نمیشود یعنی برش به جانب راست یا چپ خط میلان پیدا میکند ، علت آن این خواهد بود که در هنگام قیچی کاری لبه حلبی مطابق حرکت برش بلند قرار داده نشده است .

۲- اگر ناحیه برش در قوس های منظم و غیر منظم بطرف بیرون خط میلان می یابد ، علت آن است که فاصله بین دو تیغه قیچی زیاد میباشد . با کم نمودن فاصله بین دو تیغه و محکم نمودن پیچ قیچی میتوان این نقیصه را برطرف نمود .

۳- اگر تیغ قیچی بشکند ، علت آن این خواهد بود که بر بازوی قیچی فشار زیاد وارد گردیده است .

۴- اگر قیچی در هنگام کار به نیروی زیاد ضرورت داشته باشد ، علت آن اینست که تیغ های قیچی کند شده اند . بنابر این لازم است تیغ ها در هنگام قیچی کاری بررسی شوند و چنانچه کند شده باشند ، تیز گردند .

لیم کاری

عمل چسپاندن دو شنی توسط ماده ذوب شده را لیم کاری میگویند و ماده ذوب شده مذکور بنام مواد لیم کاری یاد میشود .

مواد لیم کاری از الیاژ فلزات بدست می آیند که در درجه حرارت پائین ذوب میشوند .
عموماً دو نوع مواد لیم کاری وجود دارد :

۱- یکی بنام مواد نرم لیم کاری یاد میشود و عبارت از الیاژ قلمی و سرب است که تناسب آن معمولاً سه قسمت قلمی و دو قسمت سرب میباشد و اکثراً به منظور پائین آوردن درجه حرارت آن ، مقدار کمی بیسموت و کادیوم نیز با آن مخلوط میکنند .

۲- نوع دوم مواد لیم کاری بنام مواد سخت یاد میگردد که عبارت از الیاژ مس و جست میباشد .
تناسب آن معمولاً چهار قسمت مس و یک قسمت جست است .

لازم به یادآوری است که موجودیت جست در مواد لیم کاری باعث میشود تا مواد لیم به آهستگی حرکت کند . همانگونه که المونیم نیز به مواد لیم کاری دقیقاً همین خاصیت را میبخشد .

از سوی دیگر علت مخلوط نمودن سرب با مواد لیم آن است که درجه حرارت ذوب شدن سرب کم میباشد ($620,6^{\circ}\text{F}$) و ارزان نیز میباشد .

همچنین در مواد لیم مقدار کمی فاسفورس نیز مخلوط میباشد . یکجا نمودن فیصدی بسیار کمی از فاسفورس با مواد لیم باعث میشود تا مواد لیم بطور آزاد حرکت و جریان نماید .

جزء تشکیل دهنده دیگر مواد لیم بیسموت است . خاصیت بیسموت در مواد لیم آن است که بیسموت بعد از سرد شدن انبساط مینماید و چون برخی مواد دیگر بعد از سرد شدن انقباض میکنند ، لذا جهت لیم نمودن این نوع وسایل از مواد لیم کاری ایکه بیسموت با آن مخلوط شده باشد ، استفاده میشود .

یادداشت :

قبل از آغاز لیم کاری پاک نمودن سطح لیم شونده ، اهمیت و ارزش فراوان دارد که باید مورد دقت قرار گیرد .

فلکس (Flax) یا مواد پاک کننده

فلکس يك نوع مواد پاک کننده است که بر سطح شنی لیم شونده محکم می چسبد و سطح آله لیم شونده را از عملیة اکسیدیشن محافظت مینماید . همچنین فلکس باعث میشود تا مواد لیم بطور آزادانه بر سطح جاری شده و حرکت نماید و بالاخره بر سطح محکم بچسبد .

ممکن است این سوال پیدا شود که چرا بدون پاک نمودن سطح توسط فلکس عمل لیم کاری را انجام نیدهیم ؟ در جواب باید گفته شود که سطح پاک شده در موجودیت هوا بلافاصله تاریک و لکه دار خواهد شد و پرده نازکی از اکساید بر سطح تشکیل خواهد گردید . تا زمانی که این پرده نازک اکساید بر سطح موجود باشد ، لیم نمودن آن دشوار خواهد بود . وظیفه فلکس آنست که این پرده نازک را دور میسازد تا مواد لیم با سطح در تماس شوند .

چسپ یا خمیره لیم کاری بحیث معمولی ترین فلکس استعمال میشود ، اما حلی سازان تیزاب خنثی شده مورتیک را بیشتر از چسپ یا خمیره می پسندند .

تیزاب مورتیک (هایدرو کلوراید) توسط پارچه های کوچک جست خنثی میگردد . بدین ترتیب که پارچه های کوچک جست را در تیزاب مذکور میاندازند و پارچه های جست در تیزاب حل میشوند . به این محلول ، محلول مشبوع گفته میشود و آنرا بنام کلوراید جست نیز یاد مینمایند . قابل تذکر است که تیزاب مذکور نباید در نزدیکی ماشین و یا وسایل دیگر خنثی ساخته شود ، زیرا بخار متصاعد از آن بر سطح مواد تشکیل زنگ میدهد .

کلوراید جست بر فولاد ، چدن ، برنج ، جست ، نکل ، آهن سفید ، فولاد ضد زنگ و سرب بحیث فلکس استعمال میشود .

چنانچه از کلوراید جست جهت لیم نمودن حلی به عنوان فلکس استفاده میشود ، باید (۵۰ %) الکول با آن مخلوط گردد تا مقداری رقیق شود .

لازم به یادآوری است که وسیله لیم شده باید بعد از لیم کاری شسته شود و از تیزاب پاک گردد تا قطرات پاشیده شده تیزاب بر وسیله لیم شده ، با مواد غذایی مخلوط نگردند .

رهنمای کورس حلبی سازی

دفتر پروژه یونسکو کویت ، پاکستان

پروژه ۲۰۹ \ AFG \ ۲۰




Shokat Ali

رهنمای کورس حلبی سازی

۱- فصل اول : چه باید کرد ؟

۲- فصل دوم : پلان درسی

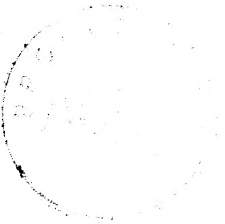

ناشر :

دفتر پروژه یونسکو برای افغانستان

پست بکس ۲۱۷ دفتر پست عمومی

کوئته ۸۷۰۰۰ ، پاکستان

دسامبر ۱۹۹۲

نظریات ابراز شده در این نشریه لزوماً با موقف رسمی یونسکو ارتباطی نخواهد داشت و قصد بر آن نیست که این نظریات منحصر به سرحد یا قلمرو مشخصی از يك مملکت و یا منطقه باشد .

فصل اول